

# 中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”一般 其他爆炸伤害事故调查报告

编制单位：中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”  
一般其他爆炸伤害事故调查组

编制时间：2025年9月5日

2025年3月3日，中山市三乡镇泉眼村发生一起生产安全事故，事故造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局、水务局、三乡镇人民政府等有关部门组成的中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”一般其他爆炸伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”一般其他爆炸伤害事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

## **一、事故基本情况**

### **（一）涉事单位情况**

#### **1. 施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司**

中国建筑第八工程局有限公司，统一社会信用代码：  
9131000063126503X1，法定代表人：周某某，类型：有限责任

公司，成立日期：1998年09月29日，注册资本：1521800万元，核准日期：2024年11月06日，登记机关：上海市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## **2. 监理单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司**

晨越建设项目管理集团股份有限公司，统一社会信用代码：915101007653546522，法定代表人：王某某，类型：其他股份有限公司（非上市），成立日期：2004年08月04日，注册资本：10400万人民币，核准日期：2024年12月06日，登记机关：成都高新区市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、

在册），住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼，经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；地质灾害治理工程设计；建设工程施工；测绘服务；人防工程设计；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；园林绿化工程施工；水污染防治服务；大气污染防治服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；市政设施管理；公路水运工程试验检测服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；软件开发；软件销售；旅游开

发项目策划咨询；商务代理代办服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；单建式人防工程监理；房地产经纪。

### **3. 劳务分包单位：浙江甬惠建筑劳务有限公司**

浙江甬惠建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：

91330201753297881F，法定代表人：奚某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2003年11月04日，注册资本：12780万人民币，核准日期：2021年11月05日，登记机关：宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局，登记状态：存续，住所：浙江省宁波高新区星海南路55号A楼19层，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑材料销售；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### **（二）相关人员基本信息**

## 1. 企业主要负责人身份信息

奚某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19\*\*年\*\*月\*\*日，居民身份证号码：\*\*\*\*\*，住址：浙江省象山县涂茨镇\*\*\*\*\*，系浙江甬惠建筑劳务有限公司的主要负责人（法定代表人）。

## 2. 死者身份信息

唐某某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19\*\*年\*\*月\*\*日，居民身份证号码：\*\*\*\*\*，住址：云南省昭通市镇\*\*\*\*\*，系浙江甬惠建筑劳务有限公司雇佣的工人。

## 二、事故发生经过

2025年2月18日，三乡镇水务专班对茅湾涌A段巡查后，在调度群中提出茅湾涌A段W28#井存在大量淤泥未清理及未按图封堵问题，并要求中国建筑第八工程局有限公司进行清淤封堵作业。2月19日，浙江甬惠建筑劳务有限公司完成W28#清淤工作，2月20日至3月1日，浙江甬惠建筑劳务有限公司进行茅湾涌A段有限空间封堵作业，期间有限空间作业均已报备审批，并严格落实有限空间“七不准”要求。3月2日和3月3日，唐某某班组仅在自行组织班前安全教育的情况下，未落实

有限空间作业报备和审批手续，下井进行有限空间封堵砌筑作业。3月3日14时30分许，唐某某班组作业人员进入施工许可范围外的既有现状污水检查井内，利用直径800mm的气囊封堵南侧管口并抽干检查井内的水，并用砖墙封堵南侧管道，砌筑过程中气囊爆炸造成唐某某受伤，后送医院抢救无效死亡。

### 三、事故原因分析

#### （一）直接原因分析

唐某某安全意识淡薄，危险源辨识能力不足，仅进行班前安全教育后擅自组织进行有限空间封堵作业，现场技术交底不准确导致唐某某不熟知施工图纸、水流方向，在未落实有限空间报备及审批手续流程的前提下，到施工许可范围外的既有现状污水检查井下井作业，导致事故发生。

#### （二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1. 浙江甬惠建筑劳务有限公司对作业班组日常安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场技术交底不准确、唐某某班组未落实有限空间报备及审批手续流程违规作业的事故隐患。

2. 浙江甬惠建筑劳务有限公司主要负责人（法定代表人）奚某未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除现场技术交底不准确、唐某某班组未落实有限空间报备及审批手续流程违规作业的生产安全事故隐患。

3. 中国建筑第八工程局有限公司作为该项目的总包单位对劳务分包单位安全管理不到位，技术交底不到位，对分包单位的班前教育等安全管理资料收集、审查不及时，日常管理深入程度不足，未能及时发现、制止和纠正现场劳务作业人员违规作业行为。

4. 晨越建设项目管理集团股份有限公司作为该项目的监理单位对劳务分包单位监理不到位，日常管理深入程度不足，未能及时发现、制止和纠正现场劳务作业人员违规作业行为。

#### **四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

经调查认定，浙江甬惠建筑劳务有限公司未认真落实安全生产主体责任，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”一般其他爆炸伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

##### **对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

1. 浙江甬惠建筑劳务有限公司对作业班组日常安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场技术交底不准确、唐某某班组未落实有限空间报备及审批手续流程违规作业的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任。建议由三乡镇人民政府依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第（一）项及《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》对浙江甬惠建筑劳务有限公司对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

2. 浙江甬惠建筑劳务有限公司主要负责人（法定代表人）奚某未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除现场技术交底不准确、唐某某班组未落实有限空间报备及审批手续流程违规作业的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，建议由三乡镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项及《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》对奚某对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

3. 施工单位中国建筑第八工程局有限公司和监理单位晨越建设管理集团股份有限公司的违法违规问题，建议由水务部门处理。

## **五、事故整改和防范措施**

### **（一）参建单位**

各参建单位要深刻吸取事故教训，严格履行企业安全生产主体责任，全面加强在建项目工程的安全生产管理。一是结合员工岗位实际，认真组织实施安全技术交底，切实提升全员安全防范意识和能力。二是进一步完善安全生产规章制度，重点

加强有限空间作业安全管理，强化施工现场安全检查与隐患排查，坚决杜绝从业人员冒险作业和违规操作。三是加强对施工现场安全生产工作的统一协调与管理，切实防范同类事故再次发生。

## （二）行业监管部门

水务、住建部门要严格贯彻“三管三必须”要求，切实落实各项安全生产措施，加强部门间沟通协调，依法依规履行各自领域内的安全生产监管职责。同时，按照职责分工，加强对我市未达标水体综合整治工程及既有市政管网井位施工作业的安全生产监督与指导，及时消除安全隐患，有效防范类似事故。

## （三）三乡镇人民政府

三乡镇人民政府要牢固树立以人民为中心的安全发展理念，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，深刻汲取事故教训。一要持续健全安全生产责任体系，层层压实部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，确保各方职责明确、工作落实到位。二要以深入推进安全生产治本攻坚三年行动为抓手，全面排查整治重大事故隐患，强化统筹协调，推动镇村联动、多措并举，紧扣目标任务，确保高质量完成各项整治工作。三要加大安全生产宣传教育力度，督促企业扎实做好一线员工安全培训工作，积极营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

中山三乡泉眼村三队水闸旁工程“3·3”

一般其他爆炸伤害事故调查组

2025年9月5日