

金港路道路提升工程 树木处置方案

建设单位：中山市西区街道城市建设和管理局

编制单位：中山市规划设计院有限公司

2025年4月

项目名称： 金港路道路提升工程树木处置方案

委托单位： 中山市西区街道城市建设和管理局

编制单位： 中山市规划设计院有限公司

资质证书： 风景园林工程设计专项乙级



院长： 何少杨

副所长： 王贺飞

项目总工程师： 王贺飞 风景园林高级工程师

审核： 徐 立 风景园林高级工程师

校对： 陈德建 风景园林中级工程师

项目负责人： 梁锡祺 风景园林中级工程师

项目组成员： 黄永强 风景园林助理工程师

周卫伦 风景园林助理工程师





盘 艺 风景园林中级工程师

黄杏玲 风景园林中级工程师

杨 平 风景园林助理工程师

官旻旻 风景园林中级工程师

项目技术岗位汇签表

 中山市规划设计院有限公司		项目名称	金港路道路提升工程树木处置方案			
技术岗位	签名		岗位资格	签名		岗位资格
审定	王贺飞		风景园林高级工程师			
审核	徐 立		风景园林高级工程师			
校对	陈德建		风景园林中级工程师			
项目负责人	梁锡祺		风景园林中级工程师			
项目组成员	黄永强		风景园林助理工程师	黄杏玲		风景园林中级工程师
	周卫伦		风景园林助理工程师	杨 平		风景园林助理工程师
	盘艺		风景园林中级工程师	官旻旻		风景园林中级工程师

项目任务依据：

1、《中山市西区街道发展改革和统计局关于金港路道路提升工程项目可行性研究报告的批复》：

中山市发展和改革局文件

中发改西区投审〔2023〕11号

中山市西区街道发展改革和统计局关于金港路道路提升工程项目可行性研究报告的批复

中山市西区街道城市建设和管理局：

报来“金港路道路提升工程”项目可行性研究报告审批申请及有关材料收悉。根据《中山市人民政府关于印发<中山市政府投资项目管理办法>的通知》（中府〔2020〕86号）及相关配套政策、《中山市人民政府关于印发中山市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（中府〔2019〕86号）等有关规定，经审查，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、完善辖区交通路网，改善群众出行环境。按照《中山市人民政府关于印发中山市工程建设项目审批制度改革实施方案（政府

投资类）的通知》（中府函〔2019〕99号）规定和《2023年3月4日西区街道政府投资项目领导小组工作会议纪要》《关于实施金港路道路提升工程建设的通知》，结合《金港路道路提升工程可行性研究报告》及评估报告、《关于金港路道路提升工程用地审核和规划选址意见的复函》等资料审查意见，同意建设“金港路道路提升工程”，项目代码2303-442000-04-01-630350，项目单位为中山市西区街道城市建设和管理局。

二、项目建设地点位于中山市西区沙朗片区金港路。

三、项目建设规模及内容：金港路道路提升工程，起点西接彩虹大道，路线自西往东方向延伸，终点至西区与港口镇界，道路全长约2680米，道路规划红线宽44米。道路等级为城市主干路，设计速度为50km/h，改造提升后为双向八车道的两幅路道路横断面，采用“白加黑”沥青路面；建设内容：道路、交通、排水、照明及绿化工程。建设内容：道路、交通、排水、照明及绿化工程。

四、项目估算总投资5729.94万元，建设所需资金由西区街道财政解决。

五、项目单位应当选择具有相应资质的单位，严格按照本项目可行性研究报告批复的投资规模和建设规模进行初步设计、概算编制。初步设计确定的投资规模、建设规模不得超过本项目可行性研究报告批复的范围；概算总投资额不得超过本项目可行性研究报告批复的估算总投资。

六、当项目概算投资（送审概算投资或审核概算投资）超过可行性研究报告批复估算投资的，需按照中府〔2020〕86号和中发改投资〔2019〕234号的规定办理。

七、根据《关于印发不单独进行节能审查的行业目录的通知》（粤发改资环函〔2017〕6305号）规定，城市道路项目属于不再单独进行节能审查的目录范围。请项目单位按照《固定资产投资项目节能审查办法》及省实施办法规定的要求及标准，在项目开工建设前完成项目节能报告编制及技术评审工作，并在项目设计和建设阶段，优化项目节能设计，选用节能设备，落实节能措施，加强管理，实现节能目标。

八、项目单位必须按照法律、法规规定，在完成项目建设用地、规划选址、环境影响评价、水土保持、林业等相关行政审批手续，并与建设用地权属人协商一致后，才能开工建设。

九、请中山市西区街道城市建设和管理局切实履行项目社会稳定风险防范和化解主体责任，在项目实施中，必须进一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实落实社会稳定风险防范和化解措施，做好项目社会稳定风险防范和化解工作。

十、项目的招投标请严格按照国家和省、市的有关规定执行（招标核准意见见附件）。

十一、请项目单位依据本批复编制初步设计，待审查通过后，项目概算书报我局审批。

附：招标核准意见表



公开方式：主动公开

抄送：市纪委监委，西区街道办事处，市统计局、财政局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局。

2、《金港路道路提升工程待处置树木评审意见》：

金港路道路提升工程待处置
树木评审意见

2025年4月2日，中山市西区街道城市建设和管理局邀请刘传清、何洪清、刘智青等3位园林绿化专家组成专家组，对金港路道路提升工程待处置树木进行评审。

项目为市政道路改造提升施工，项目建设内容主要为道路两侧分车绿化带以及道路辅道的改造提升。秉着“因地制宜，适地适树”原则，经专家组现场勘察，结合施工图纸，以及对现状树木进行研判，充分论证，提出评审意见如下：

1、本项目范围内涉及绿化树木：水翁（胸径11cm-37cm）116株，蓝花楹（胸径11cm-20cm）79株，共195株。不涉及古树名木及古树后备资源。

2、蓝花楹相较于其他乔木，生长速度非常缓慢，需要很长时间才能成长为高大乔木，且对土壤要求严格，喜欢在肥沃、疏松、排水良好的土壤条件下生长。现状蓝花楹生长于车行道侧分带花基，侧分带花基净宽度仅有0.7m，无法为其生长提供正常的生长空间与良好的土壤环境，因立地条件差，种植时间已超过10年，仍然长势低矮，未能满足机动车道路面的枝下净高不少于4.5m的规范要求，影响车辆正常通行，存在一定的安全隐患。该批蓝花楹树形完整、长势一般，仍具有迁移再利用价值，建议对该批蓝花楹进行迁移种植或迁移栽植。

3、水翁适应性较强，对土壤要求不严，属于粗生树种，其根系特别发达，穿透力强。因侧分带花基净宽度仅有0.7m，未能满足其正常的生长空间，根系已穿透道路石粉垫层四处蔓延，

引致道路辅道上的排水井出水口已被水翁根系缠绕，管道堵塞，严重影响道路排水系统的正常运行，雨天道路积水严重，存在一定的安全隐患。该批水翁树形完整、长势优良，具有迁移再利用价值，建议对该批水翁进行迁移种植或迁移栽植。

专家组：   

2025年4月2日

3、《金港路道路提升工程树木处置方案专家部门联席会议（专家组）意见表》：

问题 1：第三页 2.2（3）引用的“中山市古树名木保护管理规定”因存在与上位法有冲突之处，不适宜作为依据。

回复:按意见修改。

问题 2：建议对异地迁移种植的行道树，明确对种植池及种植土的要求，文字描述建议取消“补植”，采用“更换树种”。

回复:按意见修改。详见 5.5 (树木迁移后利用方案)

问题 3：蓝花楹因分枝较低，不适宜回迁作行道树使用。

回复:按意见修改。详见 5.5（树木迁移后利用方案）

金港路道路提升工程树木处置方案
专家部门联席会议（专家组）意见表

项目名称	金港路道路提升工程树木处置方案
评审结论	☒ 通过 ☐ 不通过
评审意见	1. 第3页 2.2(3)引用的“中山市古树名木保护管理规定”因存在与上位法有冲突之处，不适宜作为依据。 2. 建议对异地迁移种植的行道树，明确对种植池及种植土的要求，文字描述建议取消“补植”，采用“更换树种”。 3. 蓝花楹因分枝较低，不适宜回迁作行道树使用。 签名：黄耀兰 日期：2025.4.25

目录

1	项目概述	2
1.1	项目名称	2
1.2	项目区位	2
1.3	项目规模	2
1.4	树木资源调查范围	2
1.5	项目背景及项目建设必要性	2
1.6	项目研究过程	3
2	编制依据	3
2.1	法律法规	3
2.2	技术规范及指引	3
2.3	指导性文件	3
2.4	任务依据	3
3	编制原则	4
3.1	树木分类基本定义	4
3.2	树木处置原则	4
3.3	保护利用与迁改原则	4
4	现状树木情况调研	5
4.1	现状树木摸查情况	5
4.2	现状树木摸查表	7
5	树木处置方案	7
5.1	树木处置总体分析	7
5.2	树木迁移方案	7
5.2.1	树木迁移必要性	7
5.3	树木异地迁移处理	7
5.6	树木处置方案汇总	10
5.5	树木迁移后利用方案	11
6	具体工程措施及建议	13
6.1	具体工程施工依据	13
6.2	树木迁移种植具体措施	13
6.3	树木异地处理具体措施	15
6.4	迁移后树木种植及养护建议	15
6.5	树木迁移安全文明措施建议	16
7	结论与建议	18
7.1	结论	18
7.2	建议	18
8	附件	19
1、	附表：树木资源普查信息汇总表	19
2、	附图：绿化迁改平面设计	19

1 项目概述

1.1 项目名称

项目名称：金港路道路提升工程树木处置方案

1.2 项目区位

区位情况：场地地处中山市西区彩虹片区和沙朗片区，路线呈西南-东北走向，道路起点接彩虹大道交叉口东侧 K0+000，终点接南九小区大街西侧 K2+680。

1.3 项目规模

金港路道路提升工程，起点西接彩虹大道，路线自西往东方向延伸，终点至西区与港口镇界，道路全长约 2680 米，道路规划红线宽 44 米。新建工程方案为主线双向 6 车道的两幅路道路横断面，以满足停车、行人的需求，采用“白加黑”沥青路面。主线设计速度为 50km/h，道路全长 2680m。

本项目主要建设内容包括道路、交通、给排水、照明及绿化等工程。

建设单位为中山市西区街道城市建设和管理局，工程总投资 5736.82 万元，其中第一部分工程费用为 4924.57 万元、第二部分工程建设其他费用为 387.30 万元、第三部分预备费用为 424.95 万元。

1.4 树木资源调查范围

本项目树木资源调查范围为中山市西区彩虹片区和沙朗片区，金港路 K0+000 到 K2+680 范围内市政道路两侧分车绿化带的行道树。本次项目长度为约 2680m。

1.5 项目背景及项目建设必要性

1.5.1 项目背景

从地理位置来说，金港路是中山市西区彩虹片区和沙朗片区内部重要道路，走向为东西向，等级为城市主干路，沿线区域商业、居住开发用地密度高，周边已建有多个完善的商住小区，承担着当地居民交通出行功能。为改善本地区南北向及东西向交通，尤其是交叉口节点交通，完善区域路网结构，俗语有说“路通财通”，推动区域开发，带动沿线经济发展，推进金港路的提升是迫切而必要的。

1.5.2 项目建设必要性

（1）项目建设有利于促进区域生活水平改善

道路建设促进了交通条件的改善，它给人民生活带来的变化是十分显著的。道路运输的发展水平对于城市的形成和发展，对于城市居民的生活质量影响也十分巨大。对于大多数居民来说，道路运输的作用远不止于日常消费品的源源供应。交通是否方便、是否迅速、是否具有适意选择性、是否能够直达和减少中转、是否拥挤等等，对于居民来说至关重要。堵塞和拥挤对于所有用户都是一种时间和金钱的浪费，它会给人们带来精神上的损失，会影响到人们的生活情趣，造成神经紧张，令人身体疲惫和烦躁。通过道路建设投资项目的实施，会缓解和消除这些现象，从而产生极大的社会效益。本项目所在地为中山市，随着中山的经济发展，本项目所在处的交通出行迅速增长，现有的道路交通流量将逐渐达到饱和，项目的建设，将能满足日益增长的交通要求，有效缓解交通压力。

（2）项目建设有利于促进人们的思想观念转变

本项目的建成，使各地区之间的往来更方便，经济、信息的交流增强，人们的思想观念发生变化、生产效率提高，从而使道路沿线的社会经济加速发展。

（3）项目建设有利于发挥路网整体效益

本项目的建设，对完善中山市路网结构，畅通南北交通，提高道路网的通行能力和效率具有重要意义，由此会产生一定的效益。

1.6 项目研究过程

- (1) 2023 年 3 月，开始编制《中山市西区金港路道路提升工程》可行性研究报告的工作。
- (2) 2023 年 3 月，中山市发展和改革局通过《金港路道路提升工程》可行性研究报告的批复工作。
- (3) 2025 年 4 月，组织绿化专家对金港路道路提升工程待处置绿化树木进行评审工作并形成评审意见。
- (4) 2025 年 4 月，开始编制《金港路道路提升工程树木处置方案》的工作。
- (5) 2025 年 4 月，组织金港路道路提升工程树木处置方案专家部门联席会议



项目地理位置区位图

2 编制依据

2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》

- (2) 《中华人民共和国城乡规划法》
- (3) 《城市古树名木保护管理办法》
- (4) 《城市绿化条例》
- (5) 《广东省城市绿化条例》

2.2 技术规范及指引

- (1) 《中山市国土空间规划技术标准与准则（2023 版）》
- (2) 《中山市海绵城市规划建设管理办法（试行）》
- (3) 《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018
- (4) 《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
- (5) 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-2023
- (6) 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012
- (7) 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

2.3 指导性文件

- (1) 《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》国办发【2021】19 号
- (2) 《中山城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》
- (3) 《关于完善中山市绿化工作管理体制机制的实施意见》

2.4 任务依据

- (1) 《中山市西区街道发展改革和统计局关于金港路道路提升工程项目可行性研究报告的批复》
- (2) 《金港路道路提升工程待处置树木评审意见》

3 编制原则

3.1 树木分类基本定义

- （1）古树名木：古树，是指树龄在 100 年以上（含 100 年）的树木。名木，是指国内外稀有的以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。
- （2）其它树木：除古树名木以外，树龄在 80 年以下的其它树木。

3.2 树木处置原则

- （1）规范程序。对于确须移植或砍伐的树木应依法依规办理移植或砍伐审批手续，审批结果及时在指定网站做好公开公示。施工时，应在现场显著位置设立告示牌进行公示。对未经审批的移植、砍伐行为要从严处罚。
- （2）妥善管理。应留尽留，最大限度保护。
- （3）质量管控。严把苗木质量关，对现有移植树种需要严格按照规范实行质量保证。保证移植过程中的树木存活率。
- （4）专业施工。绿化工程建设严格按照施工规范进行。地形整理、树穴开挖、基肥施放等必须符合设计要求，严禁偷工减料。
- （5）精细养护。对苗木进行科学管理，规范树木培育、病虫害防治、树木健康评估、树木修剪等工作。合理修剪树木，避免对原有和新种树木过度截枝截干。
- （6）落实监管。对项目进行事中事后监管，建立监督检查、考核评价及奖惩问责制度。
- （7）以人为本。加强公众参与，营造共建共享氛围。道路绿化方案及树木回迁移植方案须按规定征求公众意见、开展专家论证。

3.3 保护利用与迁改原则

- 1、科学绿化是遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、改善生态环境、维护生态安全的重要举措。坚持树木保护优先、分级分类，合理利用的指导思想，保护树木及其生境。
- 1）古树名木，必须保留。

2）胸径在 80cm 以上的树木，原则上建议保留处理，对确实需要迁移的树木，对其树龄、树木价值情况进行鉴定后，可酌情作为普通城市绿化作迁移利用处理。

3）胸径在 20cm 以上（含 20cm）80cm 以下（不包含 80cm）的树木，确实需要迁移的树木，原则上 100%回迁移植利用。

4）无迁移利用价值树木，不作保留。

2、整体协调原则

绿地系统是具有一定结构和功能的系统，应将其作为一个整体来考虑。将道路红线内绿化与红线外绿地系统综合考虑，全面安排，实现绿地系统的优化利用。

景观设计协调性可体现在外部协调性与项目本身内部协调性两方面。景观与道路外部环境景色特色特点协调统一，体现地域特色，展现门户形象。内部协调性主要研究道路本身平、纵面的立体配合及其产生景观视觉效果，为安全行驶创造条件。

3、因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统。

4、坚持“以人为本”的设计理念

建设“以人为本”的道路系统，处理好机动车、行人的关系;重视道路景观设设计，使道路布局及绿化与沿线环境和和谐统一。

5、注重环境保护，与周边协调

重视工程沿线的环境保护和景观设计，协调道路及交通设施的总体布置，通过景观的多样变化，达到空间生态、绿色、景观的有机组合，在方案设计中尽量减少对自然环境的干扰。

6、景观多样性原则

从景观元素及结构方面的多样性，主要从景观类型的多样性方面体现。本项目人行道及周边公共绿地功能的区别，考虑植物种类配置的多样性，多种植物合理搭配，营造复杂的植物群落结构，形成多样化的植物景观。

7、统一性

道路景观不但要有本身的整体性和统一性，而且要融入到新建道路的环境中去，与整个城市环境保持统一。旧路改造种植与新种绿化基调树基调树种基本保持一致，树种变化根据植物的形态、质感、色彩、采取逐渐过渡的方式，是使视觉平稳过渡、不觉突兀。

4 现状树木情况调研

4.1 现状树木摸查情况

4.1.1 树木资源调查范围

本项目树木资源调查范围为西区街道金港路道路两侧分车绿化带的绿化树木。本次树木处置方案涉及范围为金港路道路提升项目施工范围内树木，总共涉及 195 株树。



树木资源调查范围平面图

4.1.2 树木资源调查分析

- 项目组对金港路施工范围内的树木进行详细调查，具体如下：
- （1）项目内树木资源为金港路道路两侧分车绿化带树木，树木间距不等。
 - （1）项目红线内现植树木种类包括水翁（胸径 11-37cm）116 株、蓝花楹（胸径 11-20cm）79 株，共 195 株，大部分树木长势良好（具体详见现状树木摸查表）。
 - （2）本项目不涉及古树后续资源和古树名木。



树木资源调查范围现场照片 1



树木资源调查范围现场照片 2



树木资源调查范围现场照片 3



树木资源调查范围现场照片 4



树木资源调查范围现场照

4.2 现状树木摸查表

金港路道路提升工程——现状树木摸查表							
权属	序号	树种	现状位置	规格	现状（株）		备注
				胸径（cm）	数量	小计	
中山市 西区街道城市建设和管理局	1	蓝花楹	金港路南、北侧分车带（彩虹大道交叉口-嘉富路）路段	11-15	32	79	
				16-20	47		
	2	水翁	金港路南、北侧分车带（嘉富路-广丰工业大道）路段	16-20	29	116	
				21-25	58		
				26-30	20		
				32-35	6		
				37	1		
总计						195	/

5 树木处置方案

5.1 树木处置总体分析

本项目范围内共计绿化树木共计 195 株，其中异地迁移藏植 99 株，异地迁移种植 96 株。本项目不涉及古树后续资源和古树名木。

5.2 树木迁移方案

5.2.1 树木迁移必要性

（1）本项目的建设有利于促进区域生活水平改善；项目建设有利于促进人们的思想观念转变；项目建设有利于发挥路网整体效益。

（2）其中道路两侧分车绿化带现状蓝花楹相较于其他乔木生长需求空间较大，且现状两侧分车绿化带花基净宽仅 0.7m，无法为其生长提供正常的生长空间及了良好的生存环境且种植该批树木种植时间超过 10 年，仍然长势低矮，未满足进入机动车道路面的枝下净高不少于 4.5m 的规范，影响车辆日常通行，具有一定的安全隐患；

（3）现状水翁由于其根系特别发达，穿透力强，现场道路两侧分车绿化带花基较窄，无法满足乔木生长，根系生长严重影响道路排水系统的正常运行，影响交通此部分树木无法原地保留，需要临时迁移。综合道路安全及树木生长要求因素进行考虑，需对树木进行必要的迁移处理。

5.2.2 树木迁移原因

（1）现状道路两侧分车绿化带蓝花楹长势低矮，无法通过修剪分枝满足进入机动车道路的枝下净高不少于 4.5m 的规范要求，影响道路行车安全且现场道路两侧分车绿化带花基较窄难以提供树木正常的生存空间和土壤环境致树木迁移：

蓝花楹相较于其他乔木，生长速度非常缓慢，需要很长时间才能成长为高大乔木，且对土壤要求严格，喜欢在肥沃、疏松、排水良好的土壤条件下生长。现状蓝花楹生长于道路两侧分车绿化带花基，花基净宽度仅有 0.7m，无法为其生长提供正常的生长空间与良好的土壤环境，因立地条件差，种植时间已超 10 年，仍然长势低矮，未能满足机动车道路面的枝下净高不少于 4.5m 的规范要求，影响车辆正常通行，存在一定的安全隐患。详见如下示意图。

（2）现状道路两侧分车绿化带水翁根系发达影响道路排水系统正常运行致树木迁移：

水翁适应性较强，对土壤要求不严，属于粗生树种，其根系特别发达，穿透力强。因道路两侧分车绿化带花基净宽度仅有 0.7m，未能满足其正常的生长空间，根系已穿透道路石粉垫层四处蔓延，引致道路辅道上的排水井出水口已被水翁根系缠绕，管道堵塞，严重影响道路排水系统的正常运行，雨天道路积水严重，存在一定的安全隐患。详见下示意图。

5.3 树木异地迁移处理

（1）异地迁移藏植 99 株。

树木长势佳，迁移存活率高，结合新场地的设计方案及绿化用地，由于施工期间较长，可作为其他项目后备树木资源使用或者其他路段的树木补植，由权属单位与树木迁移单位协商确定好藏植地点（藏植点详见树木迁移后利用方案），精心养护，保证树木的存活率，保护好现有的树木资源。


树木品种：水翁（胸径 16-37cm）66 株、蓝花楹（胸径 11-20cm）33 株，共 99 株。

（2）异地迁移种植 96 株

由于部分品种树形完整、长势旺盛，观赏价值优良，由权属单位与树木迁移单位协商确定好异地迁移种植地点（种植点详见树木迁移后利用方案）。

树木品种：蓝花楹（胸径 11-20cm）46 株、水翁（胸径 11-37cm）50 株，共 96 株。（详见绿化迁改平面设计图）。

现状道路两侧分车绿化带蓝花楹长势低矮,无法通过修剪分枝满足进入机动车道路的枝下净高不少于 4.5m 的规范要求, 影响车辆正常通行, 具有一定的安全隐患

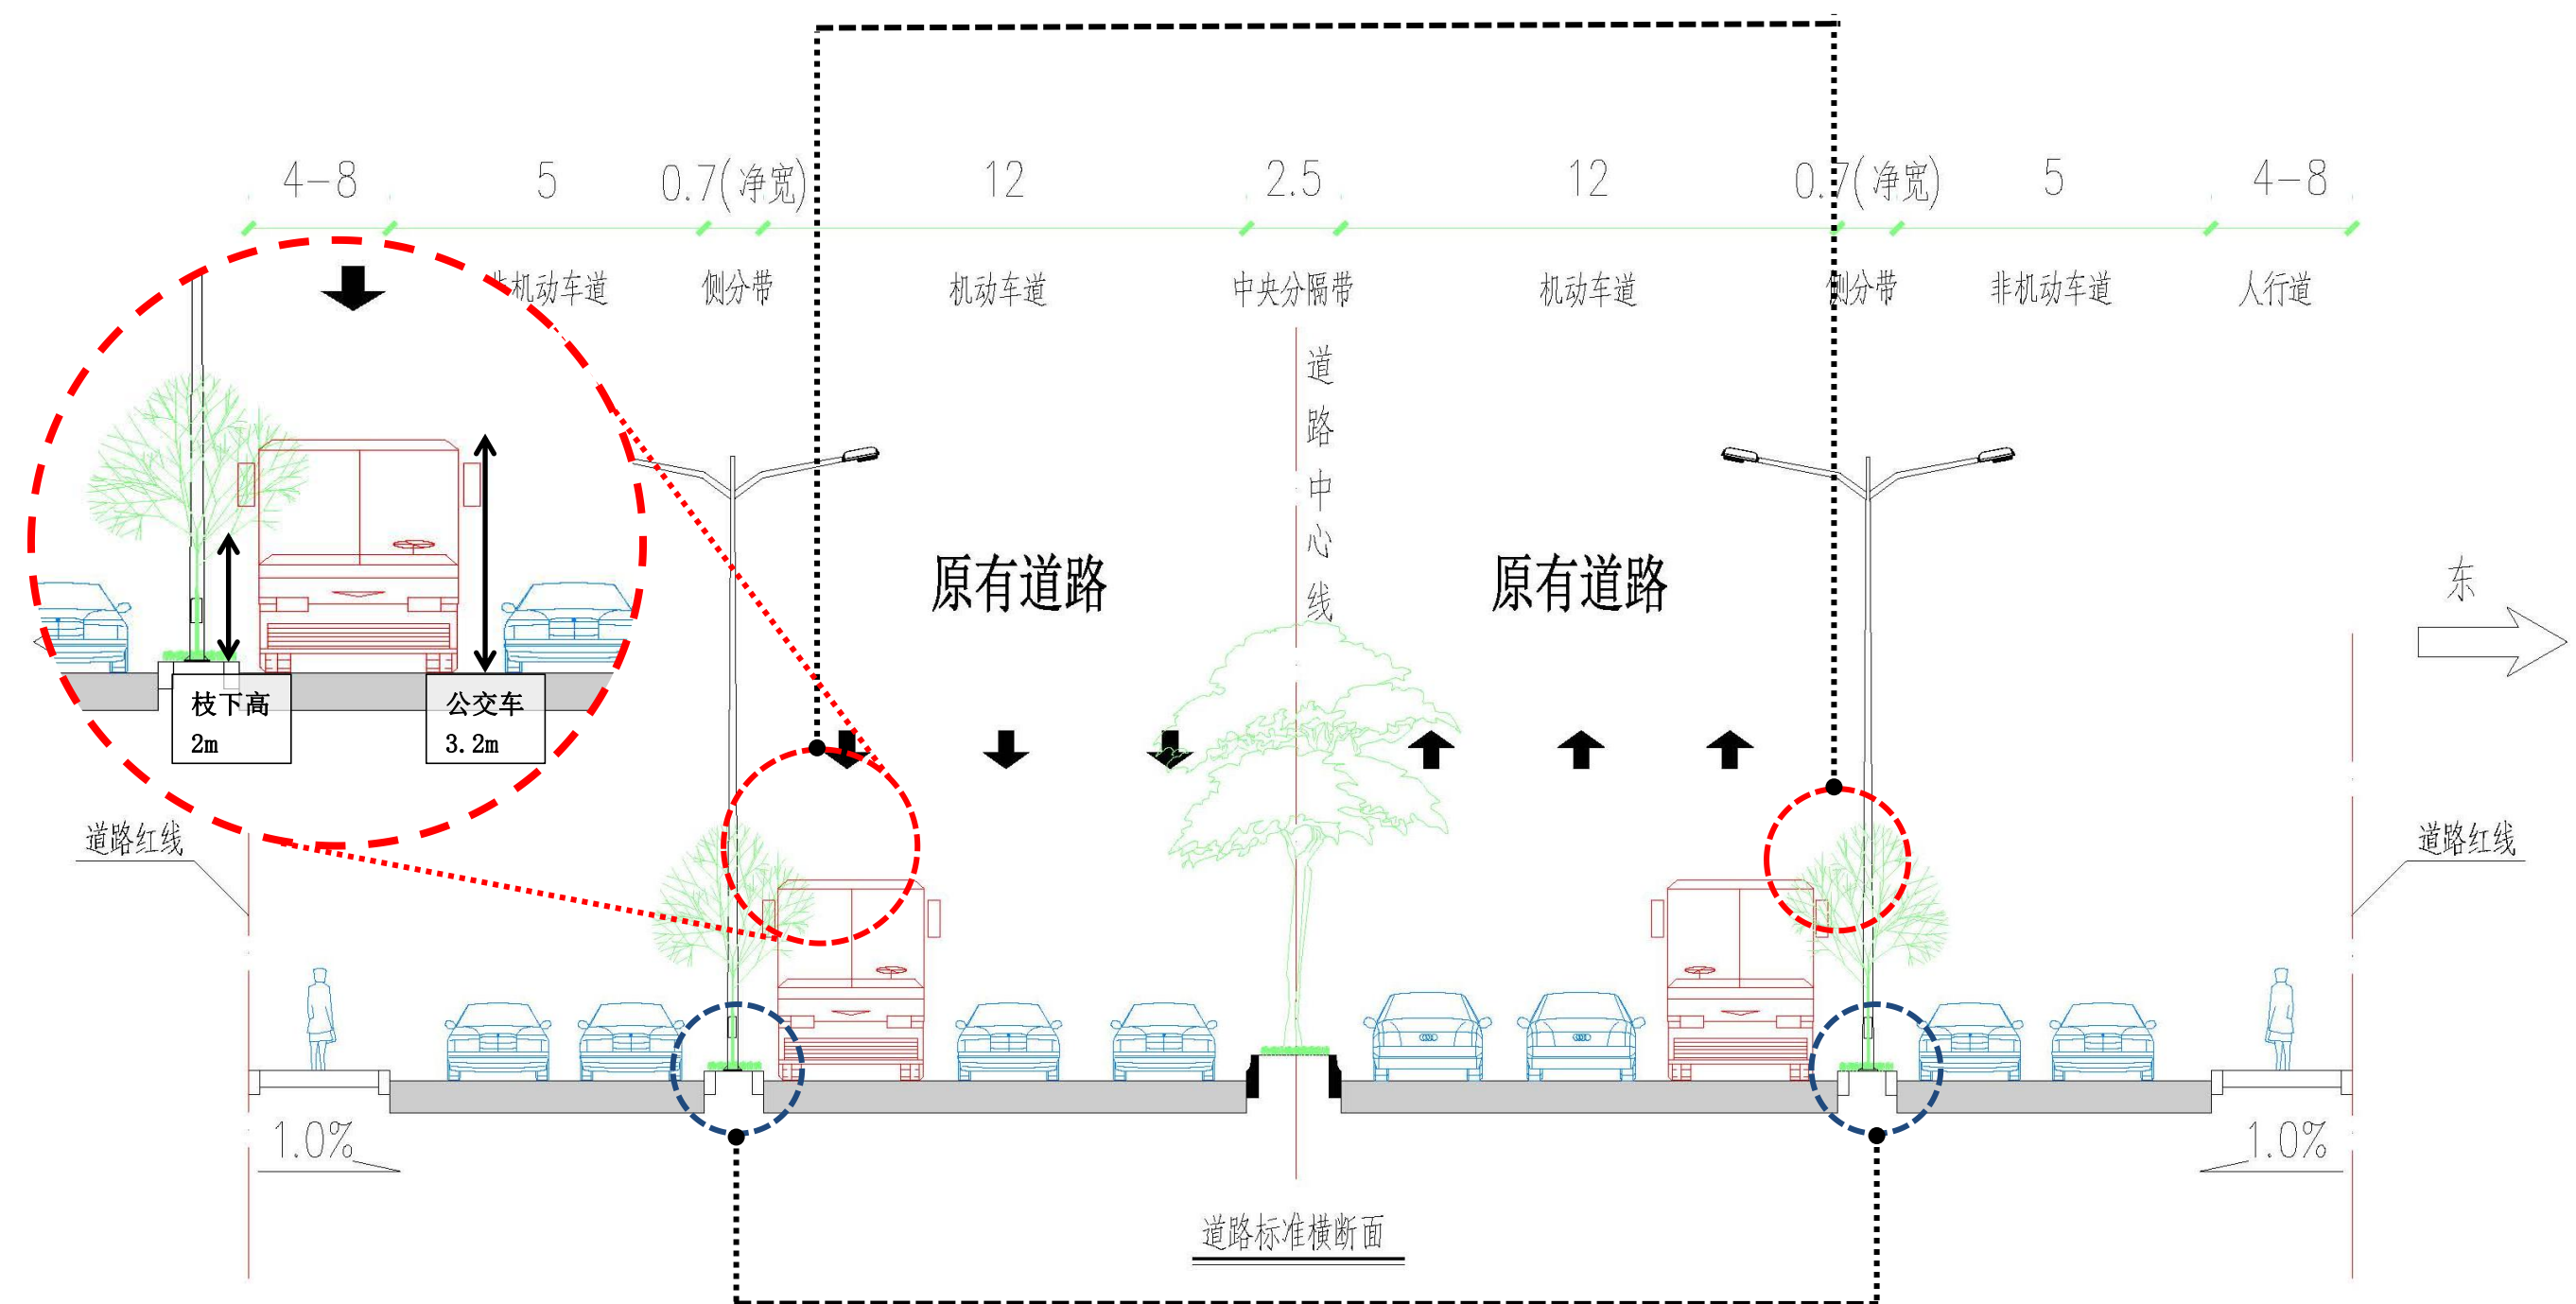

- 1、道路两侧分车绿化带花基较窄, 无法提供蓝花楹正常的生长空间与良好的土壤环境
- 2、蓝花楹地下根系生长较浅, 种植池窄小。遇强风天气易倒伏, 具有一定的安全隐患

道路两侧分车带蓝花楹迁移必要示意图



水翁根系堵塞道路排水井口示意图

水翁根系堵塞道路排水口导致道路积水示意图

5.6 树木处置方案汇总

金港路道路提升工程——处置汇总表											
权属	序号	树种	处理原因	规格	现状（株）		异地迁移藏植 （株）		异地迁移种植 （株）		处置地点
				胸径 （cm）	数量	小计	数量	小计	数量	小计	
中山市 西区街 道城市 建设和 管理局	1	蓝花楹	道路安全及 乔木生长要 求	11-15	32	79	24	33	8	46	1、异地迁移藏植 33 株至西区街道盈桂路尾空地藏植 2、异地迁移种植 46 株至蓝波路蓝波水岸华庭东北侧约 100m(ART 中山印象岐江)旁地块进行排列种植
				16-20	47		9		38		
	2	水翁	道路安全及 乔木生长要 求	11-15	2	116		66	2	50	3、异地迁移种植 50 株至西区第二工业区道路边(含上基路、下基路、建业一路、建业二路、建业三路等道路) 针对现场长势不佳且死亡树种进行更换 4、异地迁移藏植水翁 66 株至西区街道盈桂路尾空地藏植
				16-20	29		11		18		
				21-25	58		40		19		
				26-30	20		11		8		
				32-35	6		3		3		
				37	1		1				
	总计				195		99		96		/
	本项目待处置树木共计 195 株，其中异地迁移藏植 99 株，异地迁移种植 96 株										

5.5 树木迁移后利用方案

本项目需迁移的 195 株树木，由于施工时间较长，短时间无法回迁种植，为了确保树木迁移的成活率，建议将树木异地迁移种植及异地迁移栽植。

(1) 异地迁移种植点 1 具体地点为**西区第二工业区道路边**（含上基路、下基路、建业一路、建业二路、建业三路等道路），针对现状道路行道树长势不佳及死亡缺漏的种植点位进行更换树种，经权属单位排查约有 50 个原种树位置可进行更换树种。其中 50 株水瓮（胸径 11-35cm），共 **50 株**树木异地迁移种植至以上道路更换树种位置种植。（具体种植位置及方案由迁移单位在树木迁移前作详细方案，提交通过后方可实施）。

(2) 异地迁移种植点 2 具体地点为蓝波路蓝波水岸华庭东北侧约 100m(ART 中山印象岐江)旁**地块**,场地可异地迁移种植树木**46**株,其中蓝花楹 39 株(胸径 15-20cm)、蓝花楹 7 株(胸径 13-17cm);本项目需异地迁移种植的树木中其中胸径 20cm 以下按 5 米一株种植,以行道树一排方式种植,种植总长度约 225 米。(具体种植位置及方案由迁移单位在树木迁移前作详细方案,提交通过后方可实施)。



西区街道的种植点 2 (蓝波路蓝波水岸华庭东北侧约 100m-ART 中山印象岐江旁地块) 卫星示意图



西区街道的种植点 2 (蓝波路蓝波水岸华庭东北侧约 100m-ART 中山印象岐江旁地块)示意图

（3）异地迁移种藏植具体地点为**西区街道盈桂路尾空地**，场地可异地迁移藏植树木 99 株，其中藏植树木为水翁 **66** 株（胸径 16-37cm）、蓝花楹 **33** 株（胸径 11-20cm）。本项目需异地迁移藏植的树木中其中胸径 20cm 以下按 3 米一株种植、胸径 20cm-50cm 按 4 米一株种植，迁移种植所需面积为 1778.3 平方米，在本区域是满足种植面积要求。（具体种植位置及方案由迁移单位在树木迁移前作详细方案，提交通过后方可实施）。



西区街道的藏植地（盈桂路尾空地）示意图



西区街道的藏植地（盈桂路尾空地）示意图

6 具体工程措施及建议

6.1 具体工程施工依据

- 树木迁移应当遵循“即挖即运即种的原则”。具体工程施工应当严格依据相关规范执行：
- (1) 《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
 - (2) 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
 - (3) 《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018

6.2 树木迁移种植具体措施

- (1)前期准备工作
- 树木迁移前应当对迁入地的土壤应进行理化分析，要求其有效土层下不得有不适水层。并进行种植土的更换，并对产地内的杂草及垃圾进行清理。
- 迁移种植时，需在场地内按照 3-6 米的株距挖掘树穴，树穴的直径应大于土球或裸根苗根系展幅 40-60cm,穴深宜为穴径的 3/4~4/5(具体施工应依据《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 执行)。
- 清理场地，把树干周围 2-3m 以内障碍物清理干净，并将地面大致整平，为顺利移植苗木创造条件。人工清除迁移定植范围内绿化土层中的各种垃圾，确保植物种植层的土壤质量，并将清理出来的垃圾进行集体清运。
- (2)迁移准备
- 1) 编号：开始迁移前，对需要迁移的乔木统一编号，做好标记，并对每一株树木建立档案。
- 2) 断根：大树切根可分期进行，切根范围宜比挖掘范围小 10cm 左右，2cm 以上切根面及时涂树木伤口愈合剂，断根区须回填腐殖土。断根之后立即喷洒高浓度促根剂，进行正式迁移。
- 3) 修剪
- 水翁、蓝花楹这两个品种的树木应该保持原有主尖和树形、保留二、三级主分枝，树高不低于 5 米，冠幅 4 米左右。适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上部短截，可剪去枝条的 1/5~1/3。
- 修剪直径 8cm 以上大枝及大粗根，截口应光滑平整，消毒并涂树木伤口愈合剂。在整形时，为

使主枝间的生长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”的原则。对衰老树木可采取重度修剪，甚至短截枝，以恢复其树势。乔木修剪要求如下：

类型	树木品种	修剪方法
落叶乔木	水翁	应保持原有主尖和树形、保留二、三级主分枝，树高不低于 6.5 米，冠幅 4.5 米左右。适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上部短截，可剪去枝条的 1/5~1/3。
	蓝花楹	

4) 拢冠及支撑

①拢冠：收扎树冠时应由上至下，由内至外，依次向内收紧，大枝扎缚处要垫橡皮等软物保护，不应挫伤树木。承吊的树木着力点要用麻皮或布包好，外围采用木条绑扎保护，使吊钩不和树木直接接触，避免损伤树皮，着力点要选在树木的中下部，吊运时尽量避免来回晃动，减少枝叶擦伤，避免土团松散，对于树冠大的树木，要用绳扎起来以箍紧树冠，防止损伤大树。

②支撑：在土球挖掘前，采用三角支撑或浪风绳牵引（或两者并用）的方式做好树木支撑，确保土球挖掘时，树木不倾倒。支柱底部应牢固支持在地面，与地面呈 60 度角；且底部应立在挖掘范围以外，以免妨碍挖掘工作。

5) 浇水及清除障碍物

大树起挖前数日，根据土壤干湿情况适当灌水，以防挖掘时土壤过干导致土球松散，向树体喷水或叶面肥，增加树体养分。并在起苗前在树冠叶面上喷洒 P.V.O 水分蒸腾抑制剂，可以有效减少叶面水分蒸发，同时不会影响树木呼吸和光合作用，同时在挖掘时，尽量减少须根的损伤有利于移植后存活。在起树前，应把树干周围 2-3m 以内的障碍物清理干净，并将地面大致整平。

6) 施工单位移植利用树木迁移中需注意以下 4 点：

- ①树冠修剪得当，确保树木迁移成活率及树形美观。
- ②树木断根整齐，土球大小达到质量要求。
- ③在运输和种植过程中保持土球完好，不得出现树体和树冠损伤。
- ④规范种植，不得出现倾斜、倒伏现象。


(3) 树体挖掘

大树起挖前 1--2 天，根据土壤干湿情况适当灌水，以防挖掘时土壤过干导致土球松散。开始迁移前，可把乔木按设计统一编号，并作标记，以便后续装运及移植时对号入座，减少现场混乱及事故。在起树前，应把树干周围 2-3m 以内的障碍物清理干净，并将地面大致整平。为了防止在

挖掘时由于树身不稳、倒伏引起工伤事故及损坏树木。

(4) 土球大小包装

树木胸径 25cm 及以下的树木可采用土球移栽，进行软包装。树木胸径大于 25cm 时，可采用土台移栽，用箱板包装。土球大小依据树木的胸径来定，土球规格应为树木胸径的 6 倍~10 倍，土球高度为土球直径的 2/3（具体施工应依据《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 执行）。

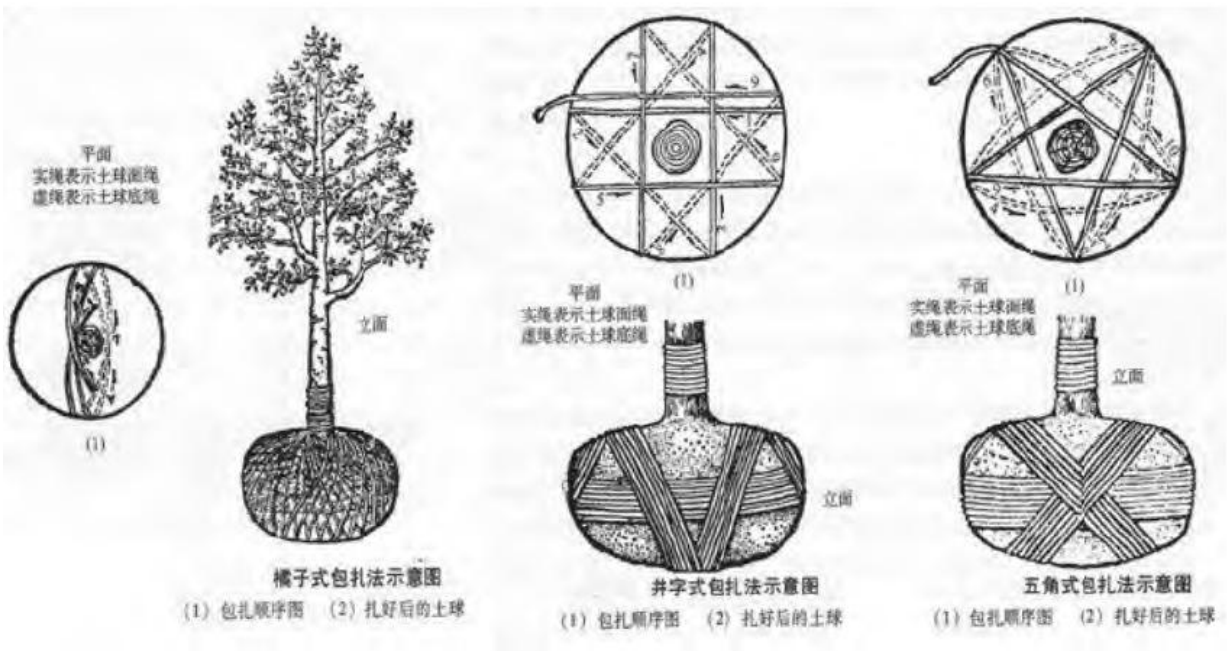


土球包装示意图

(5) 乔木吊运、装车

起挖后，迅速进行吊运、装车。吊运与装车时注意安全并应固定树干、防止损伤树皮、不得损坏土球。运树时应有熟悉路线等情况的专人站在树干附近（不能站在土球和方箱处）押运，并备带

撑举电线用的绝缘工具，如竹竿等支棍。

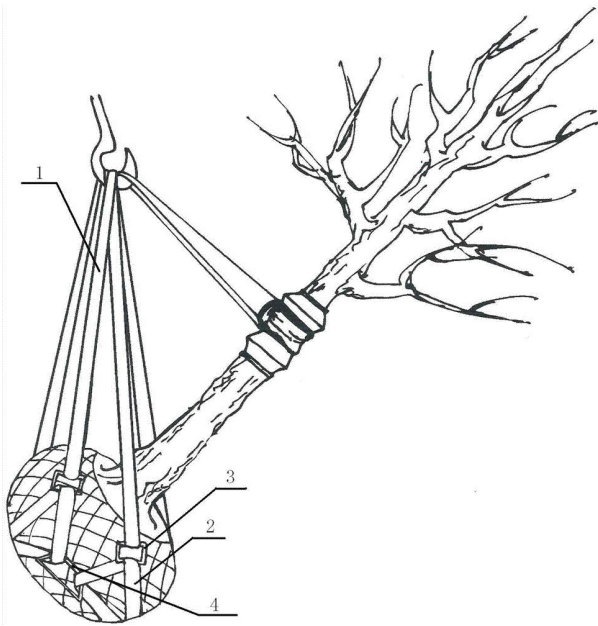

树体起吊、运输示意图

吊运与假植吊运前先撤去支撑，捆拢树冠，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球。吊装时应选用起吊、装运能力大于树重的机车和适合现场施用的起重机类型。用粗绳围于土球下部约 3/5 处并垫以木板，另一粗绳系结在树干（干外面应垫物保护）的适当位置，使吊起的树略呈倾斜状，并在分枝处系 1 根牵引绳，以便装车时牵引树冠的方向。土球和木箱重心应放在车后轮轴的位置上，树冠向车尾。冠过大的还应在车箱尾部设交叉支棍。土球下部两侧应用东西塞稳。运树时应有熟悉路线等情况的专人站在树干附近（不能站在土球和方箱处）押运，并备带撑举电线用的绝缘工具，如竹竿等支棍

1) 吊放时，吊机吨位选用 50T，确保吊机能力为大树总重量的 5 倍以上，钢丝绳扎结，主绳扎结于土球中偏下部，辅绳主要起稳定作用，使大部分承重落于土球一端，为防止钢丝绳嵌入土球，可在接触部位置垫入木板，钢丝绳扎结部位用轮胎橡皮垫衬，严防损伤树皮，损裂泥球，吊机司机必须服从地面人员的指挥，慎起、缓转、轻放，严禁晃动碰撞。

2) 吊上车后树冠隔放在预制凹木架上，并用紧锁器将大树固定在车上。大树装运选在晚上进行，出发前对叶面喷水并对植株用雨棚遮盖，防止水分过量蒸发。减少叶片的晃动，减少树木的招风面，树体需要用绳与车厢紧密连接。

3) 在运输前，应先进行行车道路的调查，了解其路面宽度、路面重量、横架空线、桥梁及其负荷情况、人流量等等，以免中途遇故障无法通车。行车过程中押运员应站在车厢尾一面检查运输

中土球绑扎是否松动、树冠是否检扫地、左右是否影响其它车辆及行人，同时要手持长竿，不时挑开横架空线，以免发生危险。

4) 起吊装运时根部土球必须放在车头，树冠顺向车厢后部平放，树冠展开的枝条用绳索捆拢，树身和车板接触处应用五层（或更多）软性衬垫保养，并搭设支架固定树干，防止损伤树枝。树木装车后，要紧固树干不松动，防止运输途中树木移位，预防突发事故发生。



1、装车前在起吊位系结软绳



2、小心起吊装车，在土球下方垫软物



3、用软绳使土球固定，两侧垫软木沙袋



4、用软木和软垫（草绳）垫树干



5、小心运输，车速控制在 20 公里/小时，对距离较长应不断喷水及插上树动力瓶输液，补充养分和水分。

现场实施示意图 4

6.3 树木异地处理具体措施

(1) **修剪:**在异地处理前，先要对树木进行修剪。剪去分枝，保留主干，方便运输。

(2) **断根:**无需保留泥球，直接进行断根处理。

(3) **起挖:**在起树前，应把树干周围 2-3m 以内的障碍物清除干净，并将地面大致整平。为了防止在挖掘时由于树身不稳、倒伏引起工伤事故，在挖掘前应对大树进行立支柱（一般为 3-4 镀锌钢管）或拉浪风绳，其中一根必须在主风向上位，其余均匀分布，均衡受力。支柱底部应牢固支持在地面，与地面呈 60 度角；且底部应立在挖掘范围以外，以免妨碍挖掘工作。

(4) **装车运输:**起挖后的树木，需迅速装车运输，不宜在路边堆积。装车时，需注意安全。

(5) **处理:**运输到专门处理树木的地点进行处理。

6.4 迁移后树木种植及养护建议

(1) 树木定植和养护

1) **树木定植:** 树木运到栽植现场后应核对坑穴，对号入座，并即刻进行种植，以保证树木的成活率。

防晒保湿:定植后，应采用具有保湿、保温、透气的材料捆绑树干，同树种、同规格乔木捆绑高度应一致。应确保植株地上部分湿润。由于本项目迁移施工季节为夏季，应注意树木的防晒保湿。在高温季节迁移时，可采用喷雾增加湿度，喷水次数视天气情况而定，避开中午。喷头的数量、高度以喷出的水务能遮盖树冠的 80%以上为宜；雾点应细密均匀，持续喷灌直至树干包裹物湿润。为避免喷水形成的水滴汇集在树穴内引起积水，可用地膜覆盖自种植穴向外拓展 30~50cm 的地面。若种植季节为 6-8 月，或种植后出现连续高温的，可在成活率低的大树上方、西侧搭设荫棚，遮阳网距树冠约 50cm，遮阴率 70%为宜。后期应根据乔木生长情况和季节变化，逐步去掉遮阳网。



树木保温保湿示意图

施肥:种植时,应当施足基肥并结合灌溉沿种植穴边缘浇灌生长素,促进乔木根系生长。迁移后的养护以有机肥为主,宜在晴天采用穴施、环施吊放封状沟施等根外施肥方法施用。养护过程中,发现土壤粘重、固体杂质过多等问题的,应按照 SZDB/Z 225-2017 的技术要求,采取相应土壤改良措施。



施肥示意图、树木输营养液

2) 养护管理要求

建档管理:树木迁移后须有专业人员养护,做好现场管理工作,对每株树木的后续养护措施均记记入树木档案。

支撑:依据迁移后树木的根系及种植特性,选用牢固美观的树木支撑(如镀锌钢管支撑、玻璃纤维管支撑等)。

灌溉与排水:根据气候情况,进行适时适量的灌溉,保持土壤中有效水分。过度干旱的情况,还应适当进行叶面喷水。灌溉前应松土。灌溉时间,夏季以早晚为宜,冬季以中午为宜。特别注意雨后积水情况,如有积水情况应立即开沟排水。

中耕除草:迁移树木生长势较弱,应及时清除影响新栽树木生长的杂草。新迁移的树木基部附近土壤常因灌水而板结,应及时松土。除草可结合中耕进行,在生长季节,应每月进行一次,中耕深度以不影响根系为宜。

施肥:施肥应以有机肥为主,若施用化肥,应以复合肥为主。生长较差或生长较慢的迁移树木,在生长季节可每月进行根追肥一次,追肥浓度必须适宜。

保护措施:遇持续高温干旱,除及时灌溉外,应适当疏去部分枝叶,必要时应遮阴和叶面喷水。

防风:对新迁移树木的原有支撑应经常检查,尤其是在台风来临前应及时加固或增设支撑。对

迎风面过大的树冠应适当疏枝。台风过后,应及时抢救扶正倒伏树木,加固支撑物,修剪树冠和清理残枝等。

病虫害防治:贯彻“预防为主,综合治理”的防治方针。

(2)提高树木成活率的措施

- 1) 树木迁移应当遵循“即挖即运即种的原则”。
- 2) 泥球起挖的关键:保留主根。
- 3) 装运要点:树木迁移运输过程中应当特别注意防护,车厢内垫上草袋等五、树木罩上遮阴网,并在运输过程中注意喷水保湿。
- 4) 栽植修剪的重要性:修剪完后建议用伤口涂补剂涂刷伤口,以提高树木迁移种植成活率。
- 5) 起吊方式:采用挖机或是吊机,吊装方法:用 10 厘米以上宽的皮带打成“0”形油瓶结,托于泥球下部,同时在树干上打同样的油瓶结,以大部分重心在泥球上为准起吊,角度以 75 度左右为好。

6) 栽植技术综合处理措施:在栽植前用生根粉处理,该药剂主要用于难生根、或者种植后发根慢的植物。药剂浓度应控制在 100ppm。对常规苗木,种植前将植物根部浸泡或携喷雾器对根部泥球四周喷洒 50ppm 的生根粉剂 5-6 次(在一小时内),再进行种植,这样有利于促进根系发育,提高苗木成活率和抗逆能力。

以上为迁移建议,施工方应在迁移树木前做详细的迁改方案、迁移保护措施及养护管理措施方案提供具体的养护地等内容,提交通过后,方可实施,在树木迁移施工过程结合现场具体情况,在保证安全施工作业的前提下进行,如有无法起挖的树木,在征得权属单位及相关专家意见同意后建议异地处理。

6.5 树木迁移安全文明措施建议

文明施工创建文明城市的主要组成部分,更是公司企业形象的具体体现。因此,在工程施工的各个环节,均严格遵守施工管理制度和操作规程,并经常组织检查,列入考核内容。根据现场实际,文明施工具体措施如下:

- 1、工地开工前,必须做到先围护,后动土施工。围护工程施工完毕,专人负责对围护设施检查验收,施工期间定期、定时检查,每天上班下班检查,若发现问题立即处理。围护栏的维护列入日常检查内容,反光纸等交通标志要保持清晰显眼,发现损坏应立即进行维修,确保围护栏起到应

有的作用。

2、大树迁移安全生产的关键部位突出在吊装、运输、种植等难度高、危险性大的环节。要求凡进入现场或参与施工的人员必须戴上安全帽，夜间施工采用拉电照明。随车人员必须穿有反光标志的衣服，进入现场施工人员一律不准穿拖鞋或趿鞋，严禁一切违章作业，对违反规程又不服从纠正的人员要严肃处理。对施工无关人员要劝其离开施工现场，防止安全事故的发生。

3、 施工过程中产生的树枝、树叶、集中堆放。施工过程中采取相应技术措施，如工程确需进行夜间施工，及时向有关部门申办批准夜间施工许可证，接受有关部门的监督和群众的投诉。

4、制定内部文明施工的规章制度，同时对职工进行文明卫生的教育，让每个职工都树立环保意识。

5、严格遵守国家法律法规和各项规章制度，规范施工队伍建设。

6、在施工过程中，使用文明用语，遵守职业道德。

7、不在道路上随意停车、堆物、丢弃垃圾，不影响交通。

8、施工现场的建筑垃圾将及时清理，当班垃圾当班清除，并由下一班对上一班施工队伍的环境卫生清除情况进行检查和监督。场内材料堆放整齐有序，以保持周围环境的整洁，在材料堆放处设立材料提示牌，标明：材料名称、型号、规格、产地、责任人等。确需在场外占道临时堆放的，将严格按有关规定办理《临时占道许可证》，并按要求堆放整齐。

9、车辆进入市区，必须执行交通法规和交通部门的有关规定，办好车辆通行证，遵守行车线路，需在现场逗留的车辆应熄火，禁鸣喇叭，以减少噪音和环境污染。

10、在工地靠近路的醒目位置，设立“工程概况”的标牌，标明工程名称、建筑面积、工程概况、建设单位、施工单位、监理单位、开工日期、竣工日期、项目经理、联系人、联系电话等。并在必要的部位设置“施工给您带来不便，请谅解”等内容的提示牌，同时配合城市环境治理，在必要的时间和部位悬挂宣传标语。

7 结论与建议

7.1 结论

（一）本项目范围内共计绿化树木 **195** 株，其中水翁（胸径 11-37cm）116 株、蓝花楹（胸径 11-20cm）79 株，共 **195** 株。

（二）本项目范围由于道路安全及乔木生长要求原因，需对该批树木进行异地迁移。
异地迁移藏植水翁 66 株（胸径 16-37cm）、蓝花楹 33 株（胸径 11-20cm），共 **99** 株；
异地迁移种植水翁 50 株（胸径 11-35cm）、蓝花楹 46 株（胸径 13-20cm），共 **96** 株。

（三）本项目不涉及古树后续资源和古树名木。

7.2 建议

（一）本次项目建议由建设单位负责迁移处理。本项目 **195** 株待处置树木由建设单位委托专业的树木迁移施工单位对本次项目树木进行迁移及处理，迁移及处理的费用纳入金港路道路提升工程内。

（二）若现场实际施工由于水管电缆等隐蔽工程发现树木无法起球，或起球后发现树木根系有白蚁腐蚀严重等情况的，与全权属单位商议后再做处置，如需异地处理的，监理单位做好相关施工记录，并留档现场及异地处理照片。若施工范围有调整则由建设单位提请主管单位办理调整变更，处置方式参照本方案执行。

（三）迁移树木需要按照要求建立树木档案，统一管理树木的迁移全过程，以一树一档作记录。完善树木管养台账，做好树木管养全过程跟踪。

（四）藏植点需做土壤检测，土壤需为适宜植物正常生长的种植土，栽植土壤的理化性质必须符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）的规定。如果土壤检测不满足种植需求时则更换藏植点或对土壤进行改良和排盐碱处理直至满足植物生长为准，保证树木的成活率。

（五）树木迁移应当遵循“应保尽保”原则，建议由专业树木迁移单位精心策划施工方案，对于现状树木应保尽保，可保留的尽量不迁移，尽最大力度保护树木。迁移的树木建议一步到位，避免多次迁移，确保树木成活。

（六）迁移苗木外迁至迁移点后，1 年内由施工单位对树木进行管养养护，一年后交付给权属单位。迁移藏植的树木要严格按照相关园林绿化养护规范进行养护。管养及责任要求建议由建设单位、树木权属单位及迁树单位三方共同签订管养协议，明确在养护过程中出现死亡或遗失等相关问题的责任及赔偿要求。

8 附件

- 1、 附表：树木资源普查信息汇总表
- 2、 附图：绿化迁改平面设计

树木资源普查信息汇总表：金港路										
生长势分析：根据数木长势情况，判断树木长势属于正常株、衰弱株、残损株、死亡株。										
立地环境：根据立地土壤状况、硬质铺装程度、周边建筑情况、树干附近杂物堆放情况等分为三级：“良好”、“一般”、“较差”。										
树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
1	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
2	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
3	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
4	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
5	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
6	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
7	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
8	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
9	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
10	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
11	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
13	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
14	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
15	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
18	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	18  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3365887 纬度: 22.5617530 地址: 中山市金港路5之号在金沙新城附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 11:46:10	正常	良好	无明显问题
19	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	19  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3367464 纬度: 22.5618710 地址: 中山市金港路5之号在金沙新城附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 11:46:28	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
21	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
22	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
23	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
26	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
27	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
28	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
29	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
30	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
33	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
36	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
38	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
40	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
41	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
42	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
43	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气: 多云 29°C 北风 ≤ 3级 湿度85% 经度: 113.3394167 纬度: 22.5639912 地址: 中山市金港路15号在星湖国际附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 11:53:59	正常	良好	无明显问题
44	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气: 多云 29°C 北风 ≤ 3级 湿度85% 经度: 113.3396544 纬度: 22.5641335 地址: 中山市金港路15号在星湖国际附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 11:54:22	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
49	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
50	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
52	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
53	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
54	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	54 	正常	良好	无明显问题
55	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	55 	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
56	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
71	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
72	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
73	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
74	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
75	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
76	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
77	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
78	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
79	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
80	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
81	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
82	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
83	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
84	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
85	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	32	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
86	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
87	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
88	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	88  天气: 多云 29°C 北风 < 3级 湿度85% 经纬度: 113.3436202 22.5677225 地址: 中山市金港路27号在蓝翔商务公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:04:24	正常	良好	无明显问题
89	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	11	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	89  天气: 多云 29°C 北风 < 3级 湿度85% 经纬度: 113.3437180 22.5678320 地址: 中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:04:32	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
90	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	90  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3437350 精度：22.5678470 地址：中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:04:40	正常	良好	无明显问题
91	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	91  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3437180 精度：22.5678320 地址：中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:04:50	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
92	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	32	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气: 多云 29°C 北风 <3级 湿度85% 经度: 113.3438393 纬度: 22.5679915 地址: 中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:04:59	正常	良好	无明显问题
93	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气: 多云 29°C 北风 <3级 湿度85% 经度: 113.3439091 纬度: 22.5680750 地址: 中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:05:09	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
94	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
95	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
96	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	96  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3440725 海拔: 22.5682496 地址: 中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:05:37	正常	良好	无明显问题
97	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	97  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3441714 海拔: 22.6683168 地址: 中山市金港路67号在壹号公寓附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:05:46	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
98	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
99	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
100	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	100  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3444639 纬度：22.5686825 地址：中山市金港路73号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:06:36	正常	良好	无明显问题
101	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	101  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3444740 纬度：22.5686950 地址：中山市金港路73号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:06:47	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
102	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
103	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
104	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
105	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
106	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
107	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
108	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
110	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
110-1	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
110-2	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	30	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
111	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3459491 海拔：22.5704684 地址：中山市金港路84号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:10:54	正常	良好	无明显问题
112	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3459520 海拔：22.5705820 地址：中山市金港路84号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:11:08	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
113	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
114	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
115	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	30	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
116	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
117	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	32	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
118	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
119	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
120	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
121	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	19	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
122	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
123	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	123  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3468832, 22.5714629 地址：中山市金港路93号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:13:25	正常	良好	无明显问题
124	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	124  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3469358, 22.5715755 地址：中山市金港路93号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:13:35	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
125	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
126	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
127	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	127  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3471327 海拔：22.5717873 地址：中山市金港路93号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:14:04	正常	良好	无明显问题
128	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	128  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3473130 海拔：22.5720650 地址：中山市金港路93号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:14:16	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
129	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	33	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	129  天气：多云 29°C 北风 < 3级 湿度85% 经纬度：113.3472623 度：22.5719438 地址：中山市金港路93号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:14:24	正常	良好	无明显问题
130	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	130  天气：多云 29°C 北风 < 3级 湿度85% 经纬度：113.3473329 度：22.5720401 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:14:36	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
131	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	30	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	131 	正常	良好	无明显问题
132	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	132 	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
133	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	133  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3475199 纬度：22.5722401 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:15:03	正常	良好	无明显问题
134	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	134  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3476057 纬度：22.5722906 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:15:17	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
135	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	135  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3476050 纬度：22.5724610 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:15:38	正常	良好	无明显问题
136	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	35	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	136  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3477999 纬度：22.5725789 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:15:46	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
137	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	137  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3477880 22.5727320 地址：中山市金港路103号在朗丰居附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:15:56	正常	良好	无明显问题
138	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	138  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3479647 22.5727562 地址：中山市金港路37号在中山富西住宿附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:16:10	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
139	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
140	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
141	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3483459 海拔：22.5732458 地址：中山市金港路37号在中山富西住宿附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:17:02	正常	良好	无明显问题
142	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3484224 海拔：22.5733288 地址：中山市金港路37号在中山富西住宿附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:17:13	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
143	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	28	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	143  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3484723 海拔：22.5733782 地址：中山市金港路37号在中山富西住宿附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:17:22	正常	良好	无明显问题
144	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	144  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3484540 海拔：22.5735160 地址：中山市金港路37号在中山富西住宿附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:17:33	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
145	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	145  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度: 113.3486832 纬度: 22.5736112 地址: 中山市金港路115号在广丰钓虾场附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:17:52	正常	良好	无明显问题
146	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	146  天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度: 113.3487313 纬度: 22.5736977 地址: 中山市金港路115号在广丰钓虾场附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:18:01	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
147	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	147  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3487926 纬度：22.5737429 地址：中山市金港路115号在广丰钓虾场附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:18:09	正常	良好	无明显问题
148	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	148  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3488699 纬度：22.5738369 地址：中山市金港路115号在广丰钓虾场附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:18:20	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
149	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	37	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3489264 22.5739093 地址：中山市金港路115号在广丰钓虾场附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:18:31	正常	良好	无明显问题
150	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	26	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3492029 22.5741587 地址：中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:19:05	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
151	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	151  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3493045 纬度：22.5742315 地址：中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:19:18	正常	良好	无明显问题
152	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	27	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	152  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经度：113.3494030 纬度：22.5742973 地址：中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:19:33	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
153	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 153 天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3494771 纬度: 22.5743632 地址: 中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:19:51	正常	良好	无明显问题
154	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 154 天气: 多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度: 113.3494980 纬度: 22.5743822 地址: 中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 12:19:59	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
155	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
156	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
157	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	34	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	157  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3497890 海拔：22.5745850 地址：中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:20:31	正常	良好	无明显问题
158	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	158  天气：多云 29°C 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3497890 海拔：22.5745850 地址：中山市金港路121号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:20:46	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
159	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
160	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
161	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
162	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
163	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
164	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	30	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
165	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经度：113.3504914 纬度：22.5752666 地址：中山市金港路133号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:22:27	正常	良好	无明显问题
166	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	 天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经度：113.3506631 纬度：22.5753967 地址：中山市金港路137号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:22:45	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
167	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	27	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	167  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3507167 纬度：22.5754362 地址：中山市金港路137号在西区休闲文化公园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 12:22:54	正常	良好	无明显问题
251	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	251  天气：雷阵雨 27℃ 西风<3级 湿度89% 经纬度：113.3439314 纬度：22.5686568 地址：中山市金港路辅路42号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:43:33	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
253	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	18	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	253  天气：雷阵雨 27°C 西风<3级 湿度89% 经纬度：113.3438288 22.5684732 地址：中山市金港路辅路42号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:44:11	正常	良好	无明显问题
254	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	254  天气：雷阵雨 27°C 西风<3级 湿度89% 经纬度：113.3437527 22.5684095 地址：中山市金港路辅路42号在朗城家园附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:44:25	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
258	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
259	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
260	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
261	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	27	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
262	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	262  天气: 雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经纬度: 113.3433820 海拔: 22.5679490 地址: 中山市金港路辅路999号在朗城家园附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 10:47:20	正常	良好	无明显问题
263	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	263  天气: 雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经纬度: 113.3432118 海拔: 22.5677834 地址: 中山市金港路辅路999号在朗城家园附近 工程名称: 西区金港路 时间: 2023-06-19 10:47:31	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
264	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	25	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
265	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
266	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	24	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	266  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经度：113.3429913 纬度：22.5676005 地址：中山市金港路辅路36号在金港托幼中心附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:48:17	正常	良好	无明显问题
267	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	21	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	267  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经度：113.3429322 纬度：22.5675028 地址：中山市金港路辅路36号在金港托幼中心附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:48:29	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
268	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	268  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经度：113.3429469 纬度：22.5674902 地址：中山市金港路辅路34号在金港托幼中心附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:49:17	正常	良好	无明显问题
269	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	269  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤ 3级 湿度89% 经度：113.3427190 纬度：22.5672147 地址：中山市金港路辅路34号在金港托幼中心附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:49:32	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
270	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	23	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
272	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	20	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
273	水翁	中山市西区街道城市建设和管理局	22	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
276	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
277	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
280	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
281	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
282	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
283	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
285	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	14	金港路	异地迁移种植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
286	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	14	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	286  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤3级 湿度89% 经度：113.3407930 纬度：22.5653800 地址：中山市金港路辅路10号在金叶豪苑附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:58:12	正常	良好	无明显问题
287	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	14	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	287  天气：雷阵雨 27°C 西风 ≤3级 湿度89% 经度：113.3407664 纬度：22.5654378 地址：中山市金港路辅路23号在金叶豪苑附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 10:58:24	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
288	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
289	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
290	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
291	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
292	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
293	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
295	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
296	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
300	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	13	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
301	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
308	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	12	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
309	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
310	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
311	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
312	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
314	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	11	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
315	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
316	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
317	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
318	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
319	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
320	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题


树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
321	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	321  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经度：113.3373215 纬度：22.5627899 地址：中山市金港路7-号在时代美宸二期附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 11:32:39	正常	良好	无明显问题
323	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	11	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	323  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经度：113.3362276 纬度：22.5619758 地址：中山市金港路5-号在金沙湾附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 11:35:44	正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
324	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
325	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
326	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
327	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	15	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题

树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
328	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题
332	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	16	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求		正常	良好	无明显问题


树木编号	树木名称	树木权属	胸径（CM）	树木位置	处理方式	处理原因	树木图片	长势	立地条件	存在问题
333	蓝花楹	中山市西区街道城市建设和管理局	17	金港路	异地迁移藏植	道路安全及乔木生长要求	333  天气：多云 29℃ 北风<3级 湿度85% 经纬度：113.3352303 地址：中山市金港路2号在金沙新城附近 工程名称：西区金港路 时间：2023-06-19 11:39:46	正常	良好	无明显问题

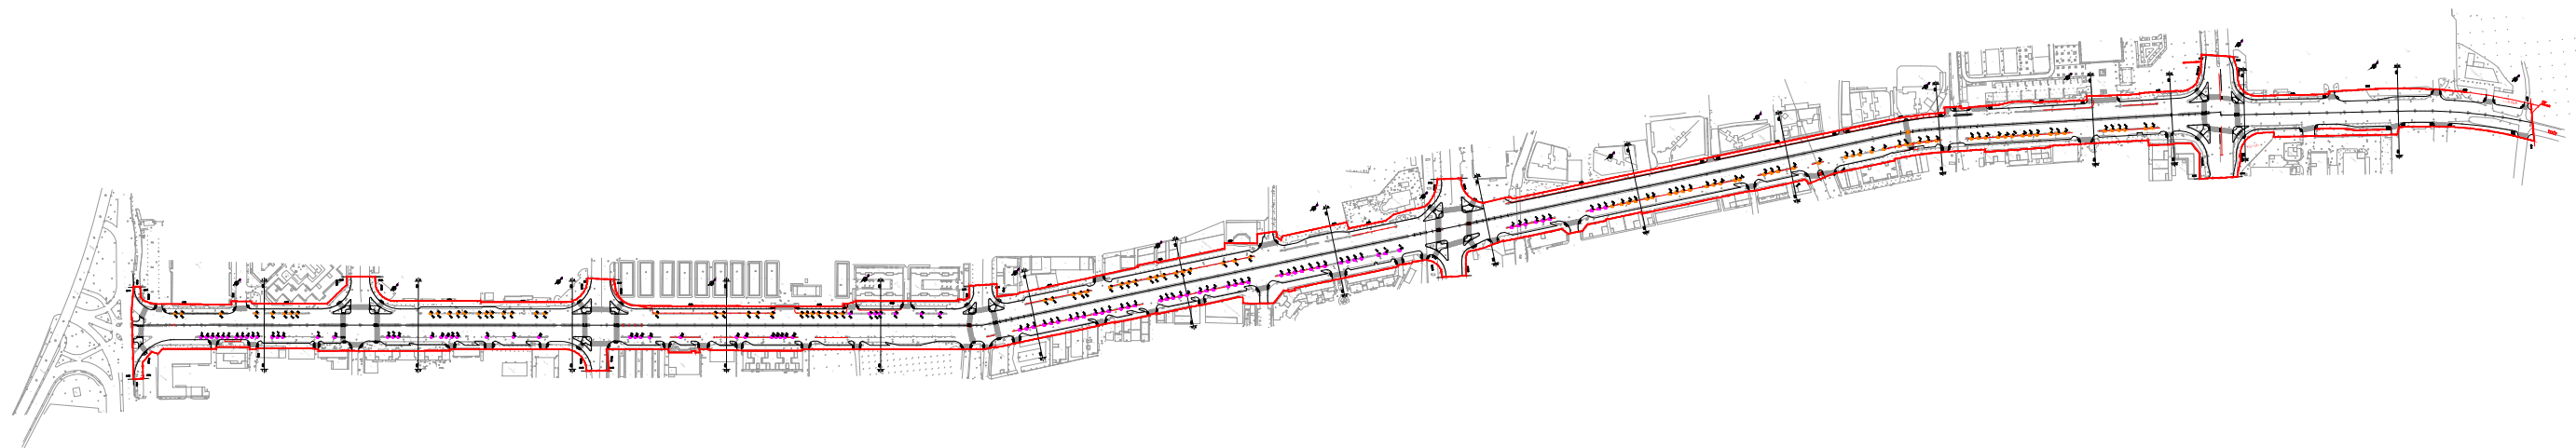



图例：  异地迁移藏植 项目范围边线
 异地迁移种植


注:


1. 本图尺寸单位以米计, 比例为1:8000.
2. 本图采用中山统一坐标系, 1985国家高程基准.

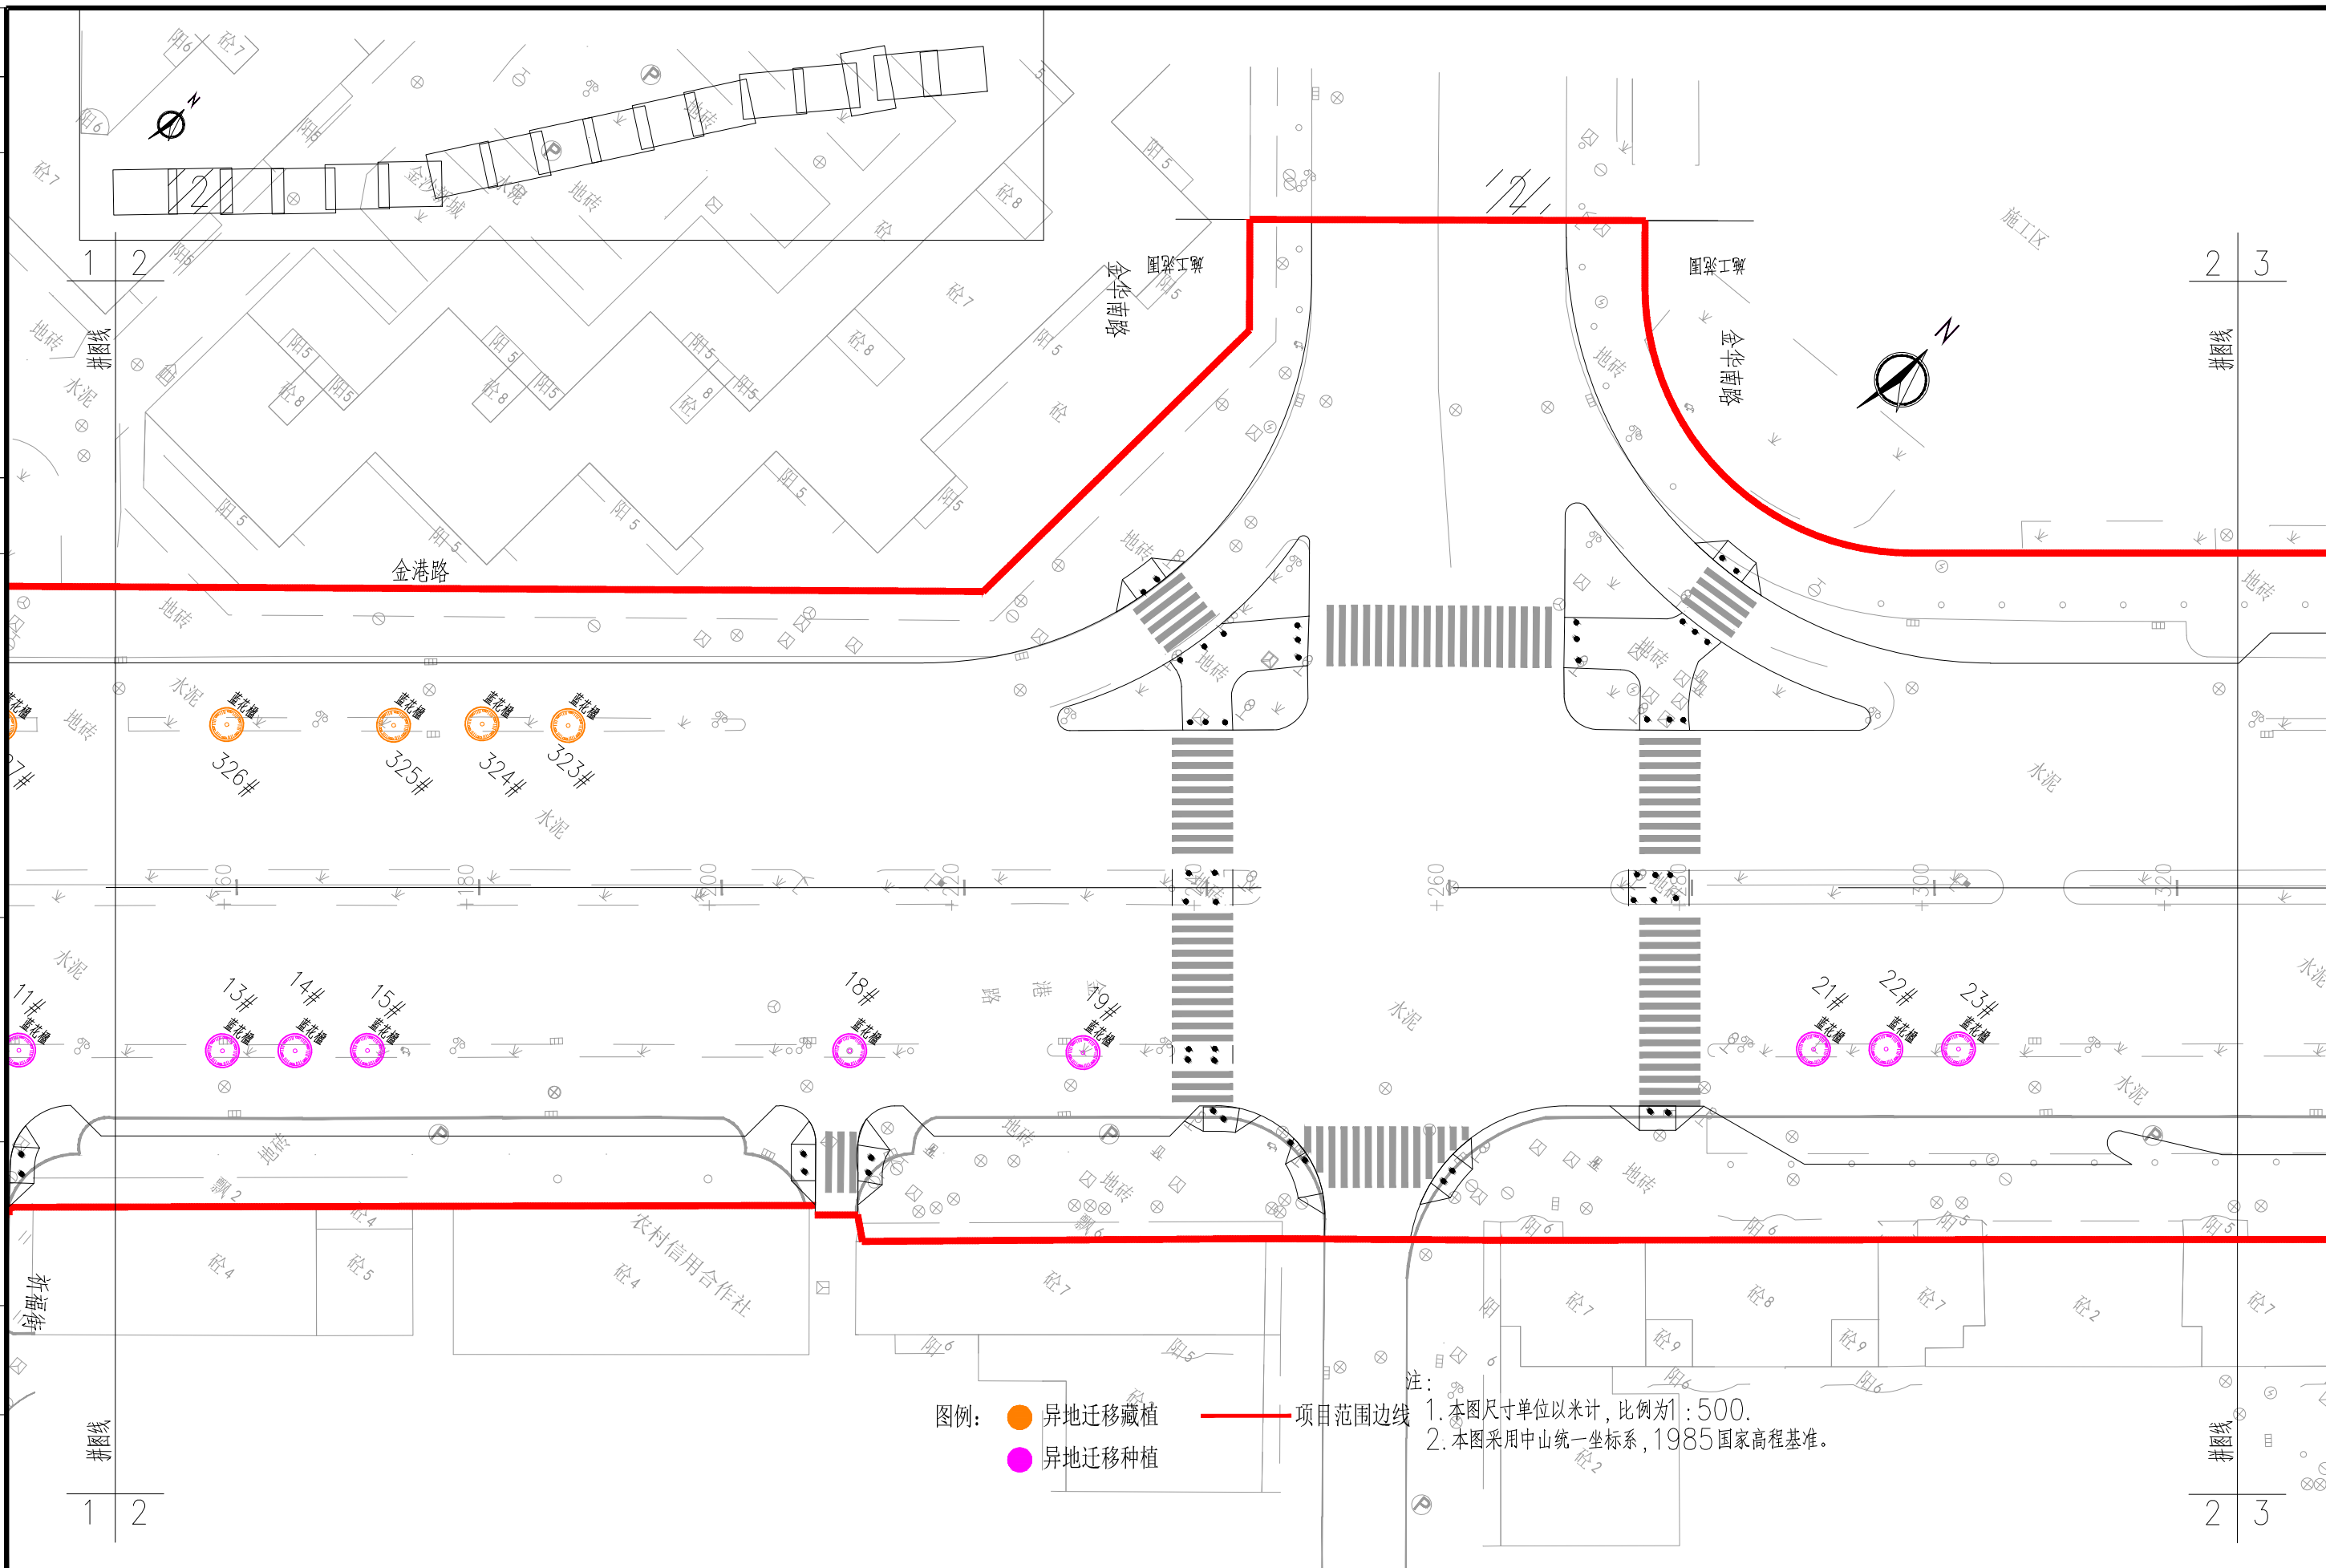


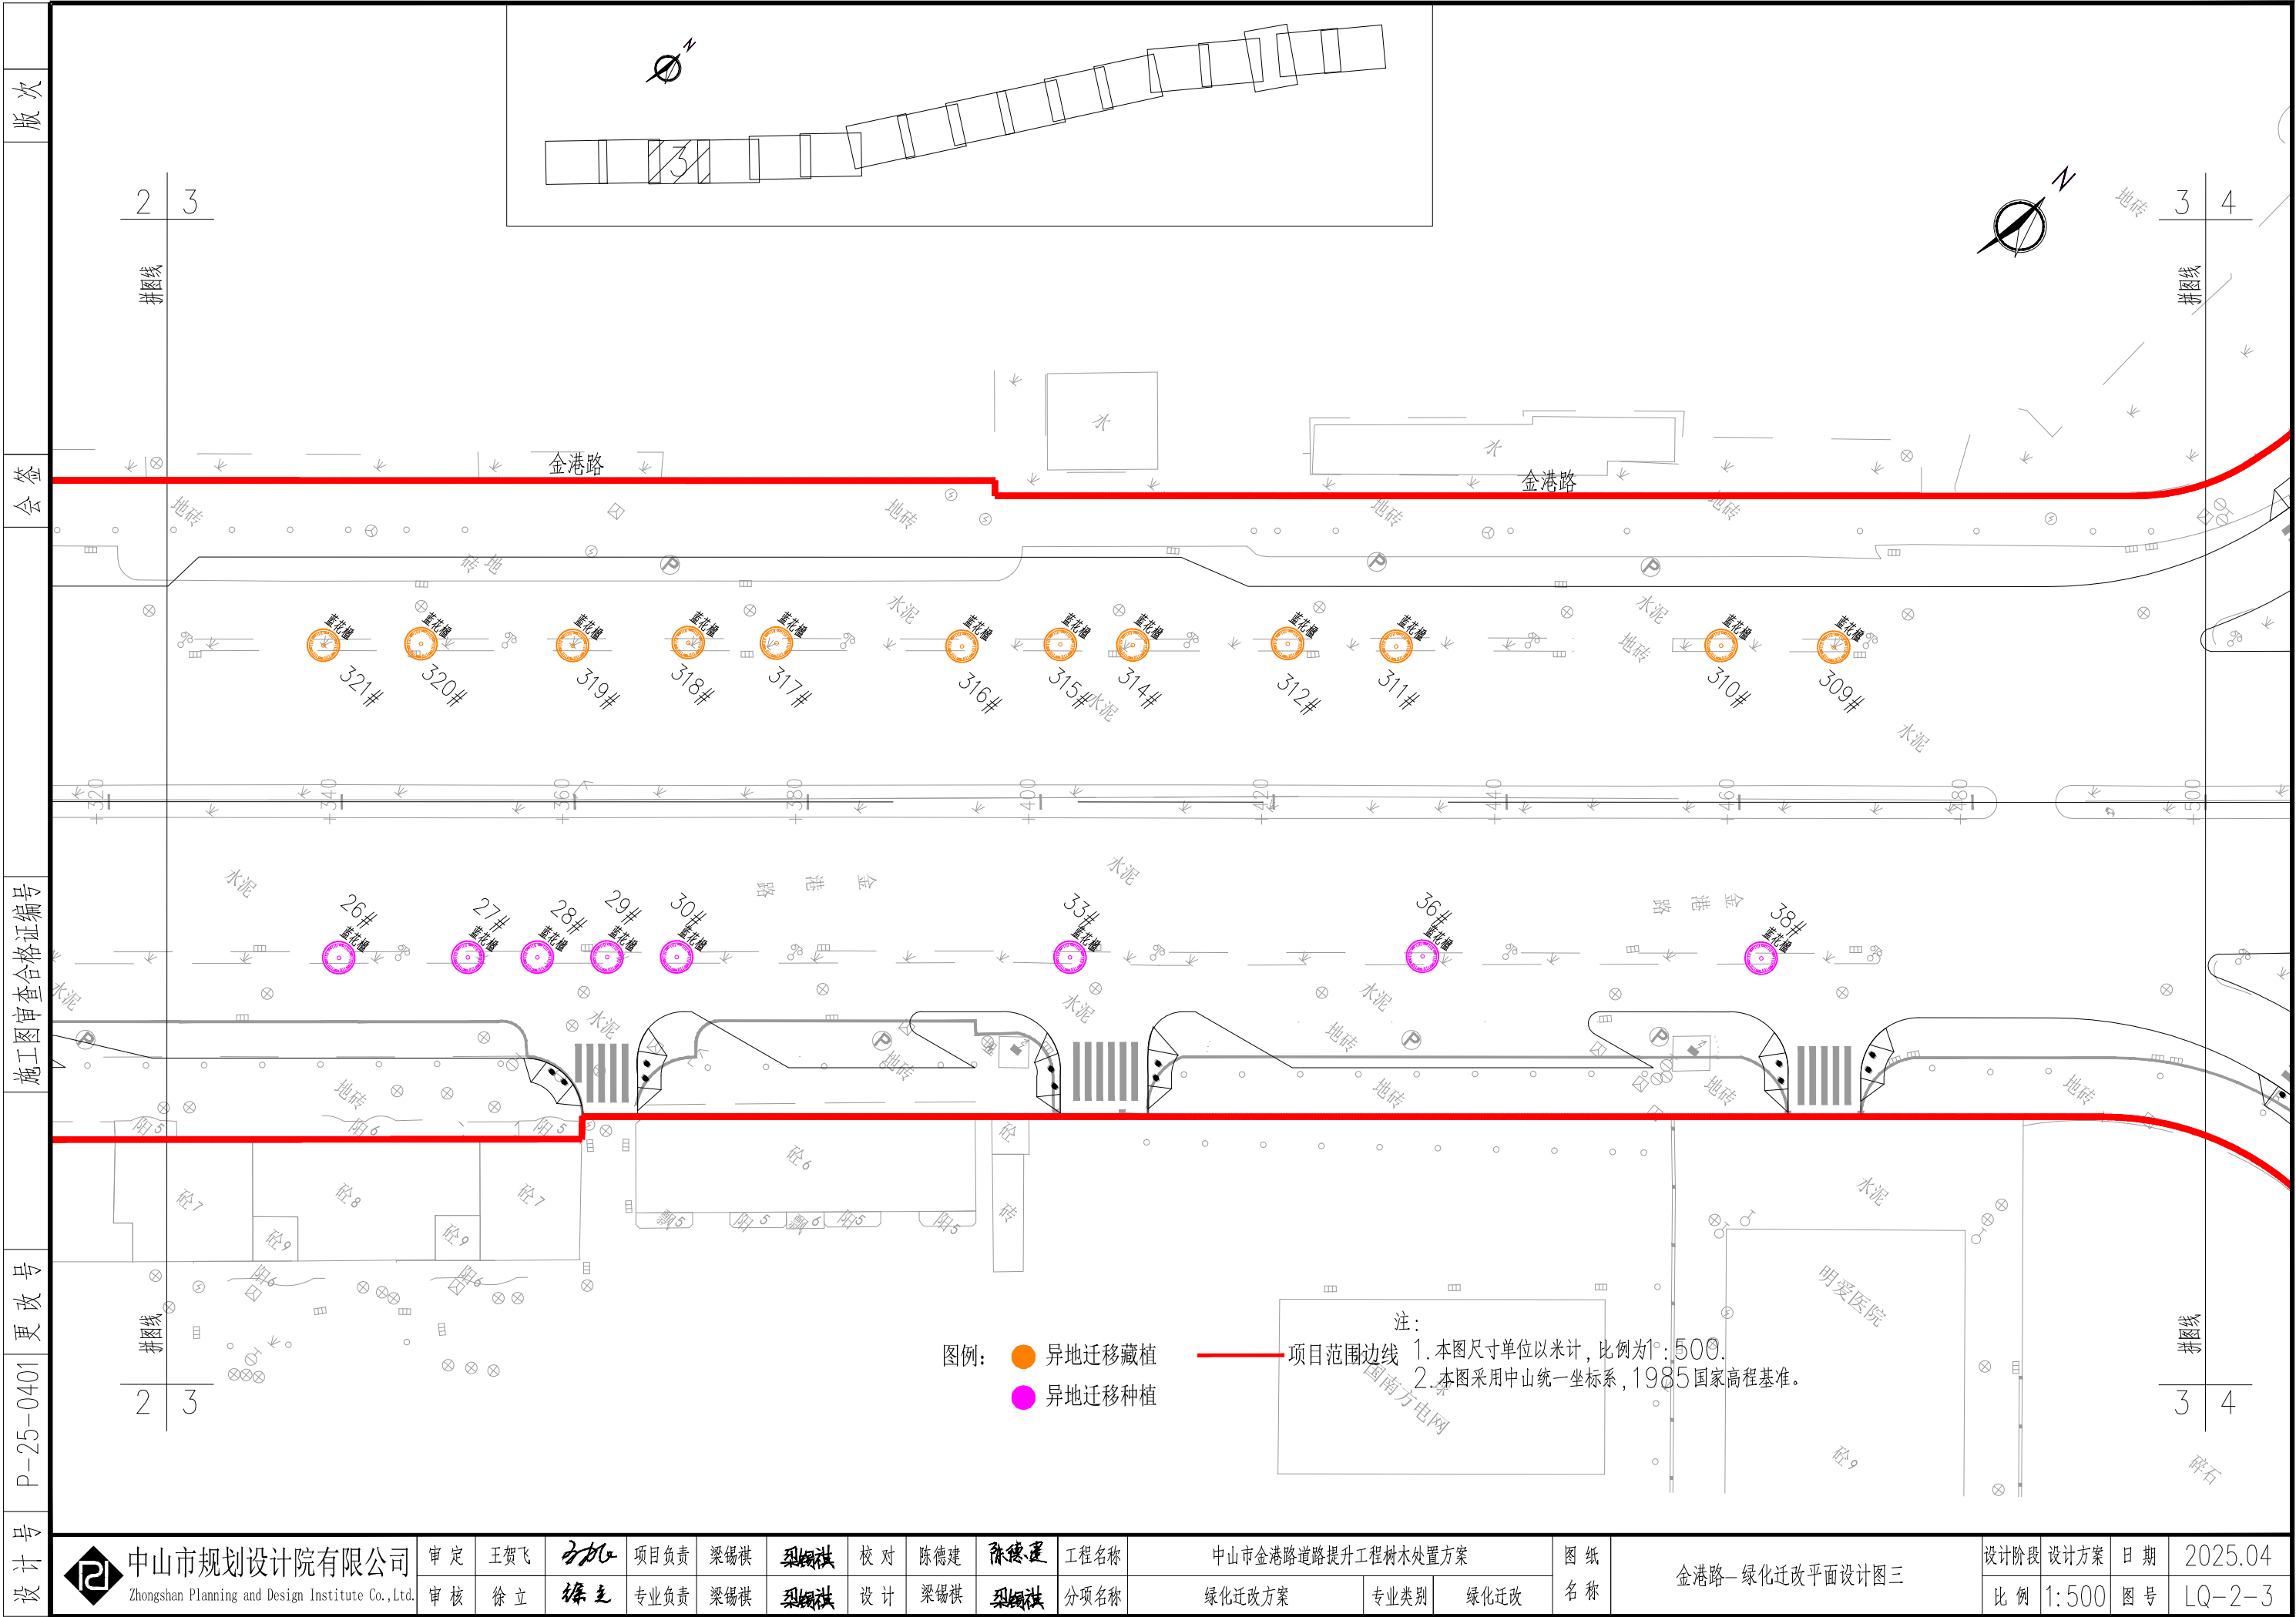


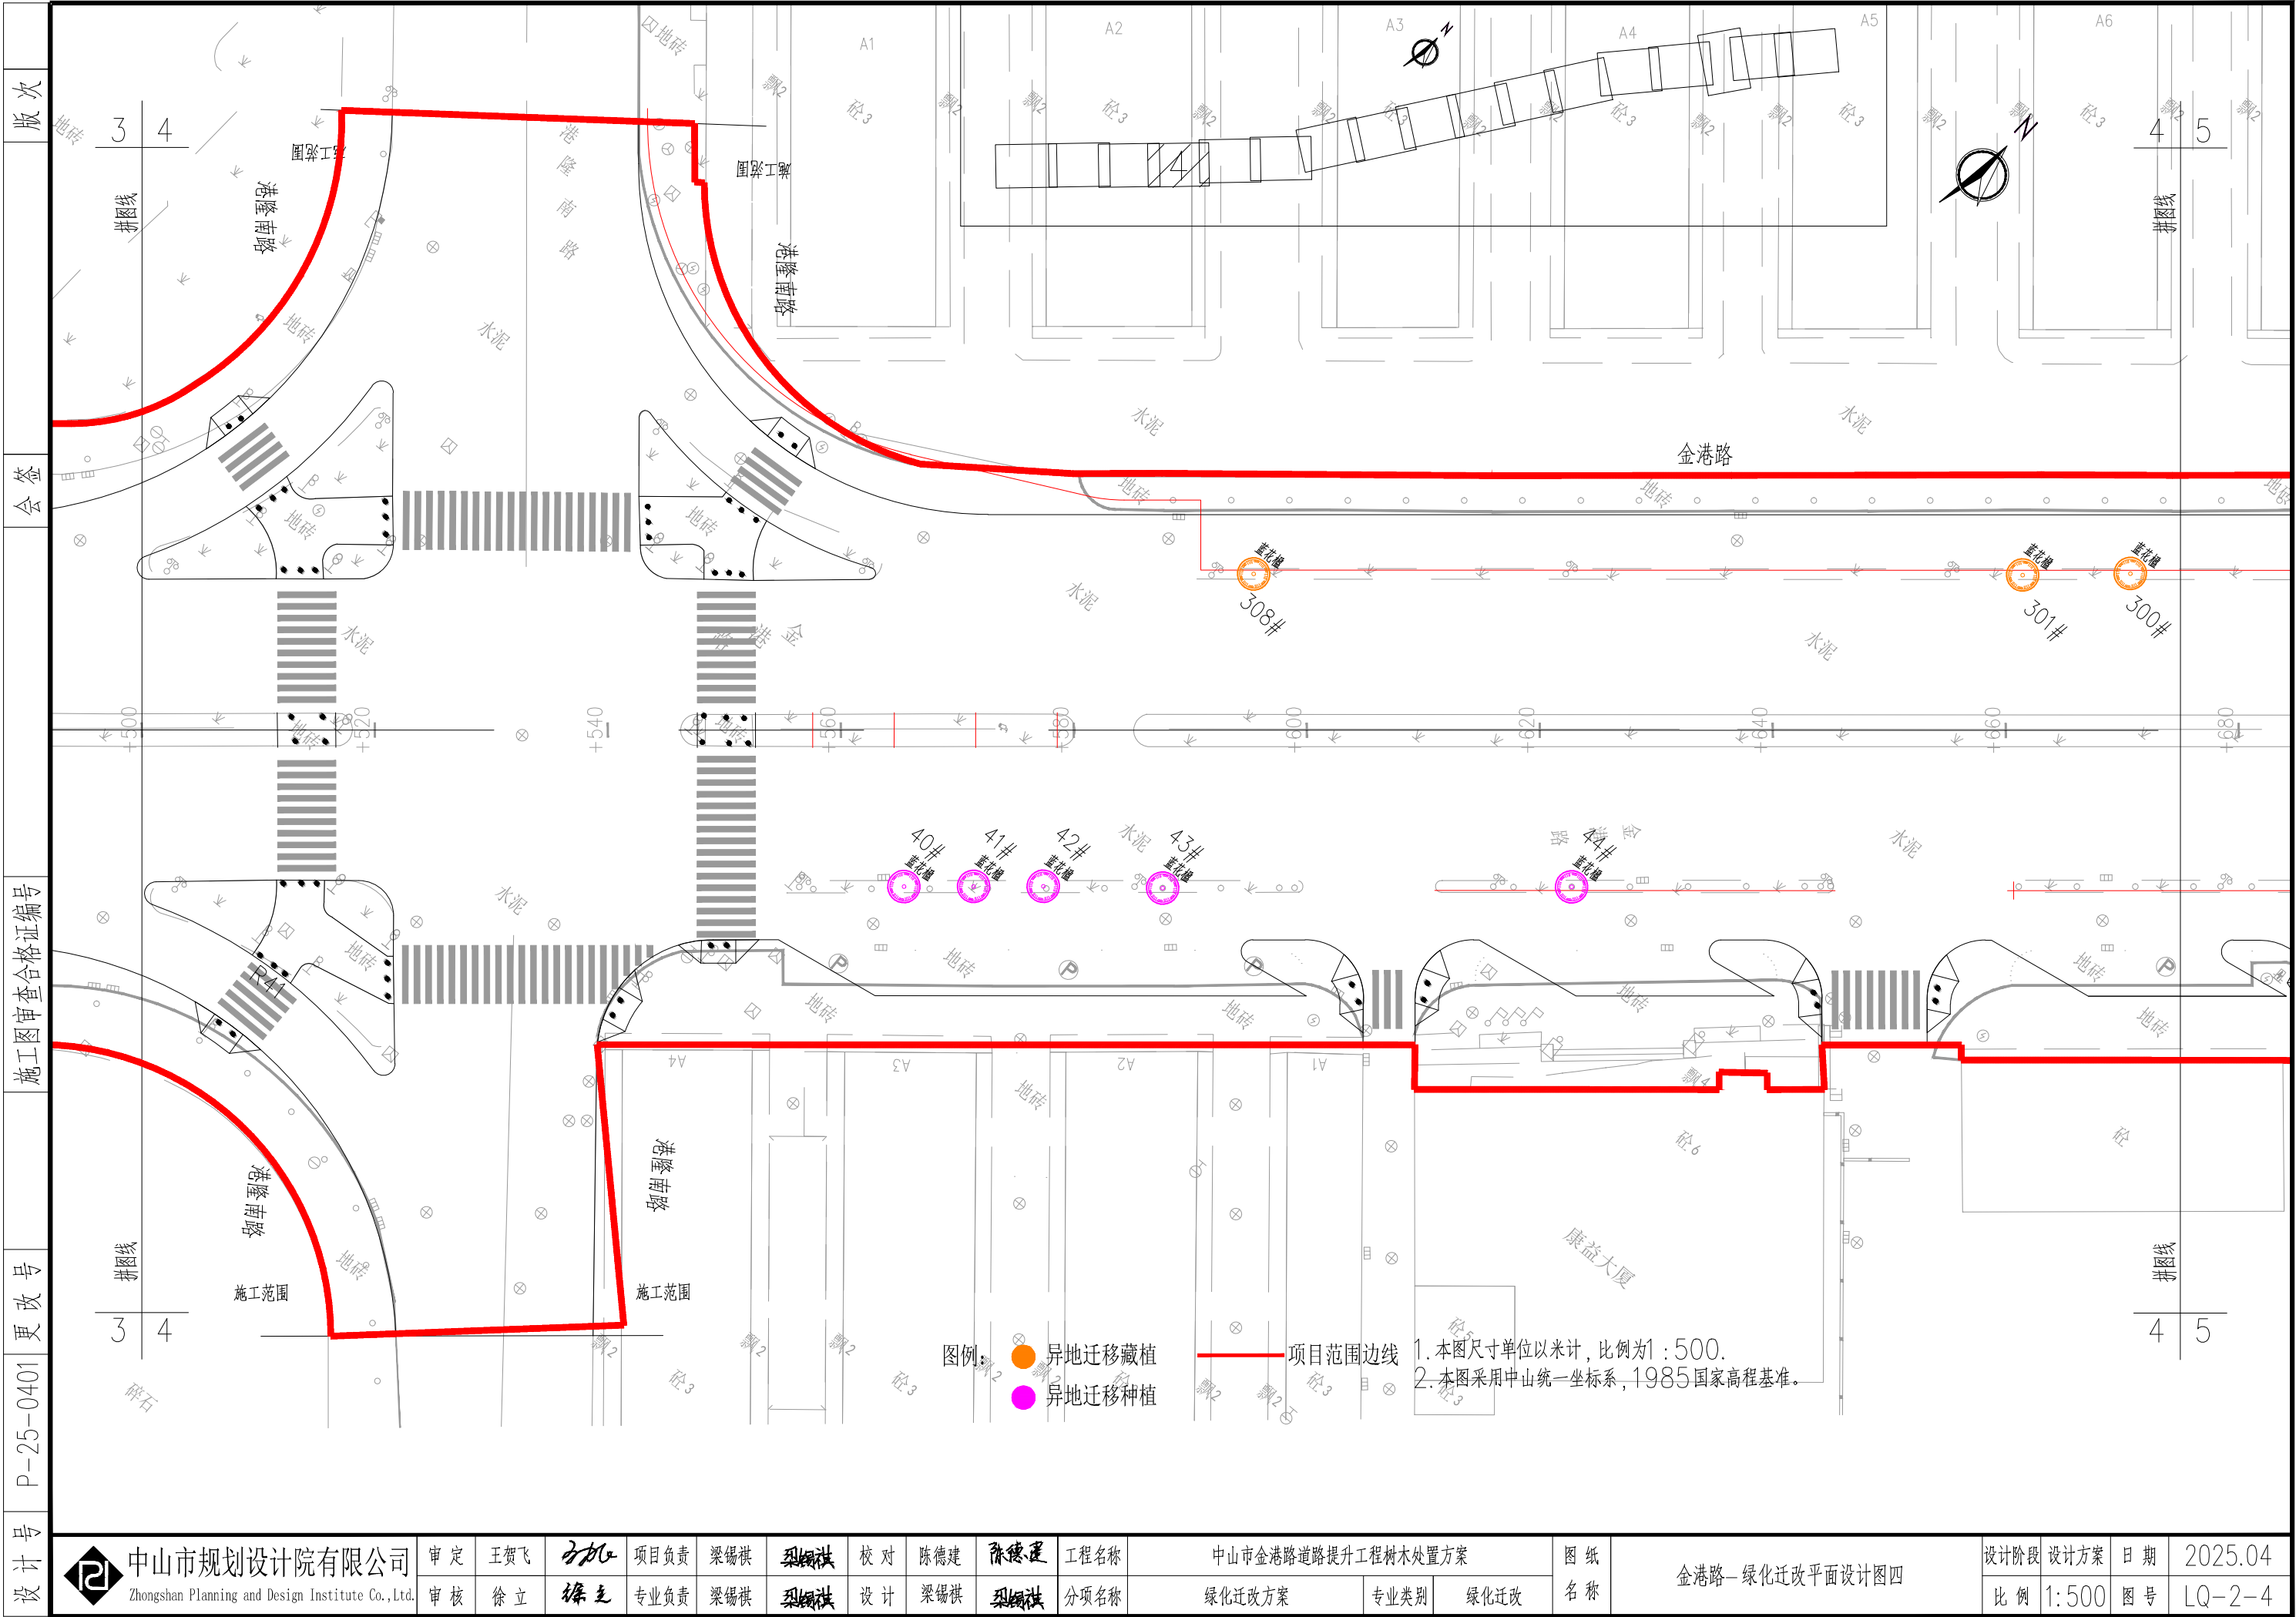


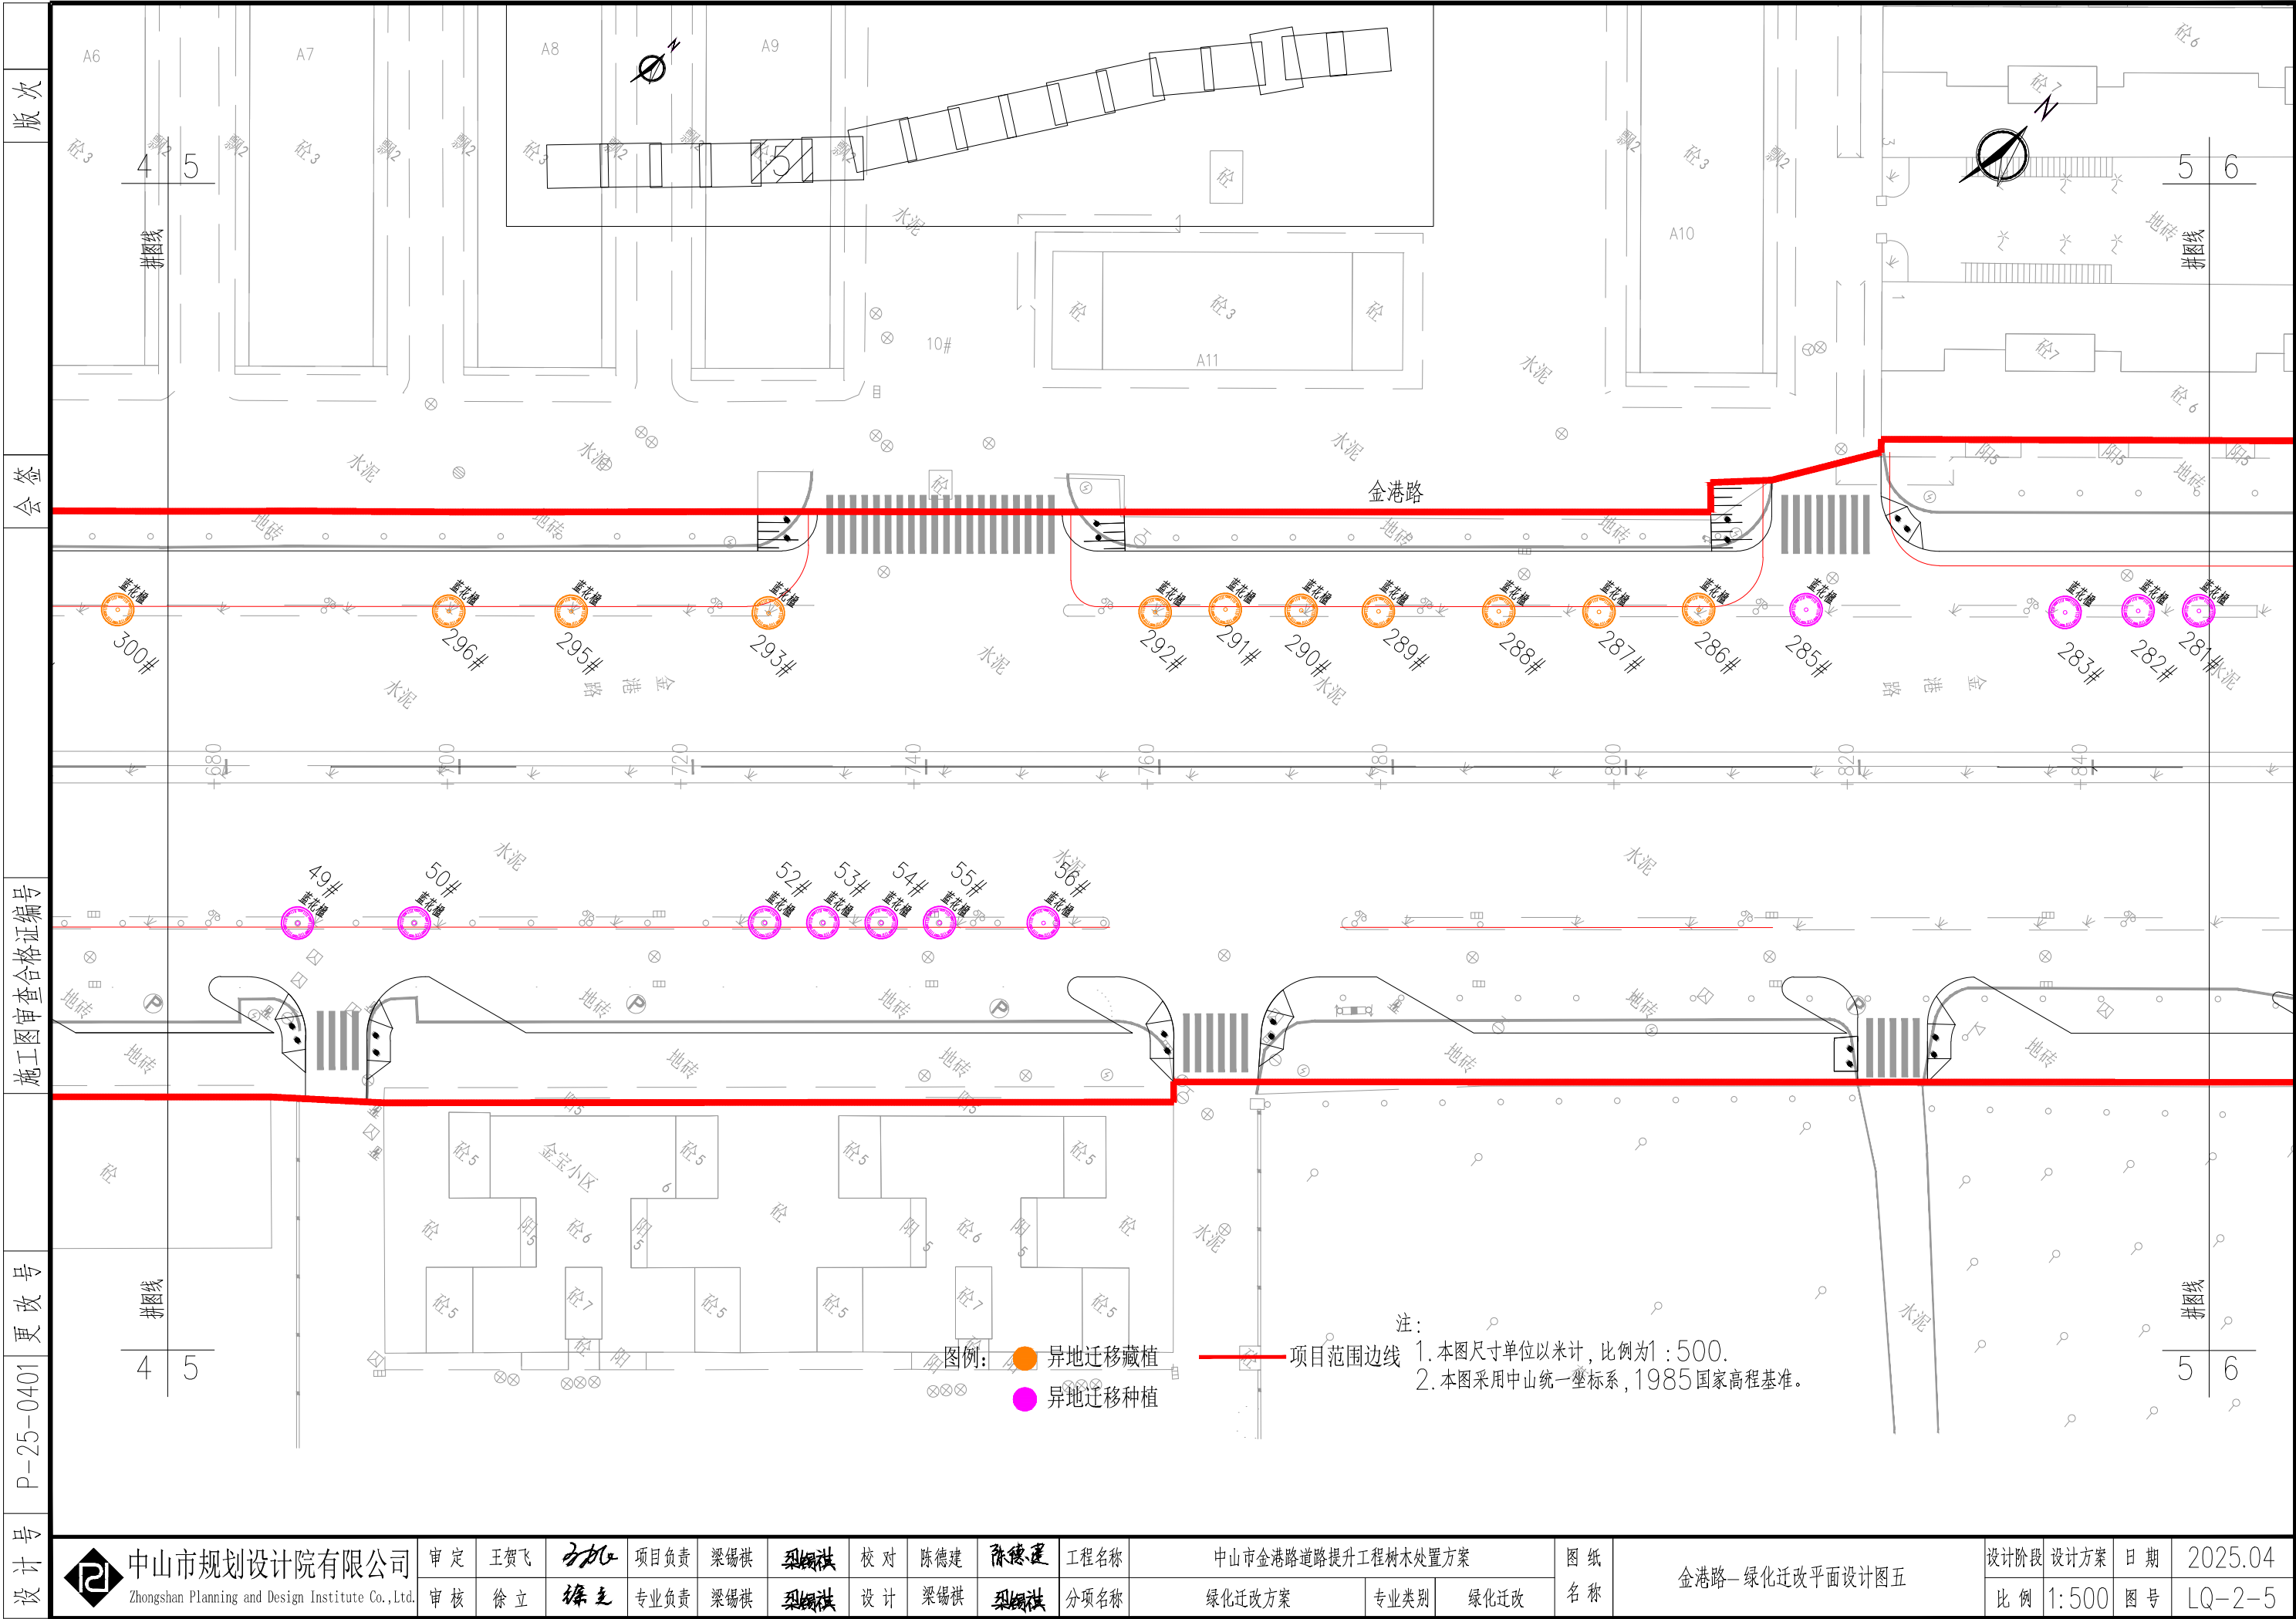


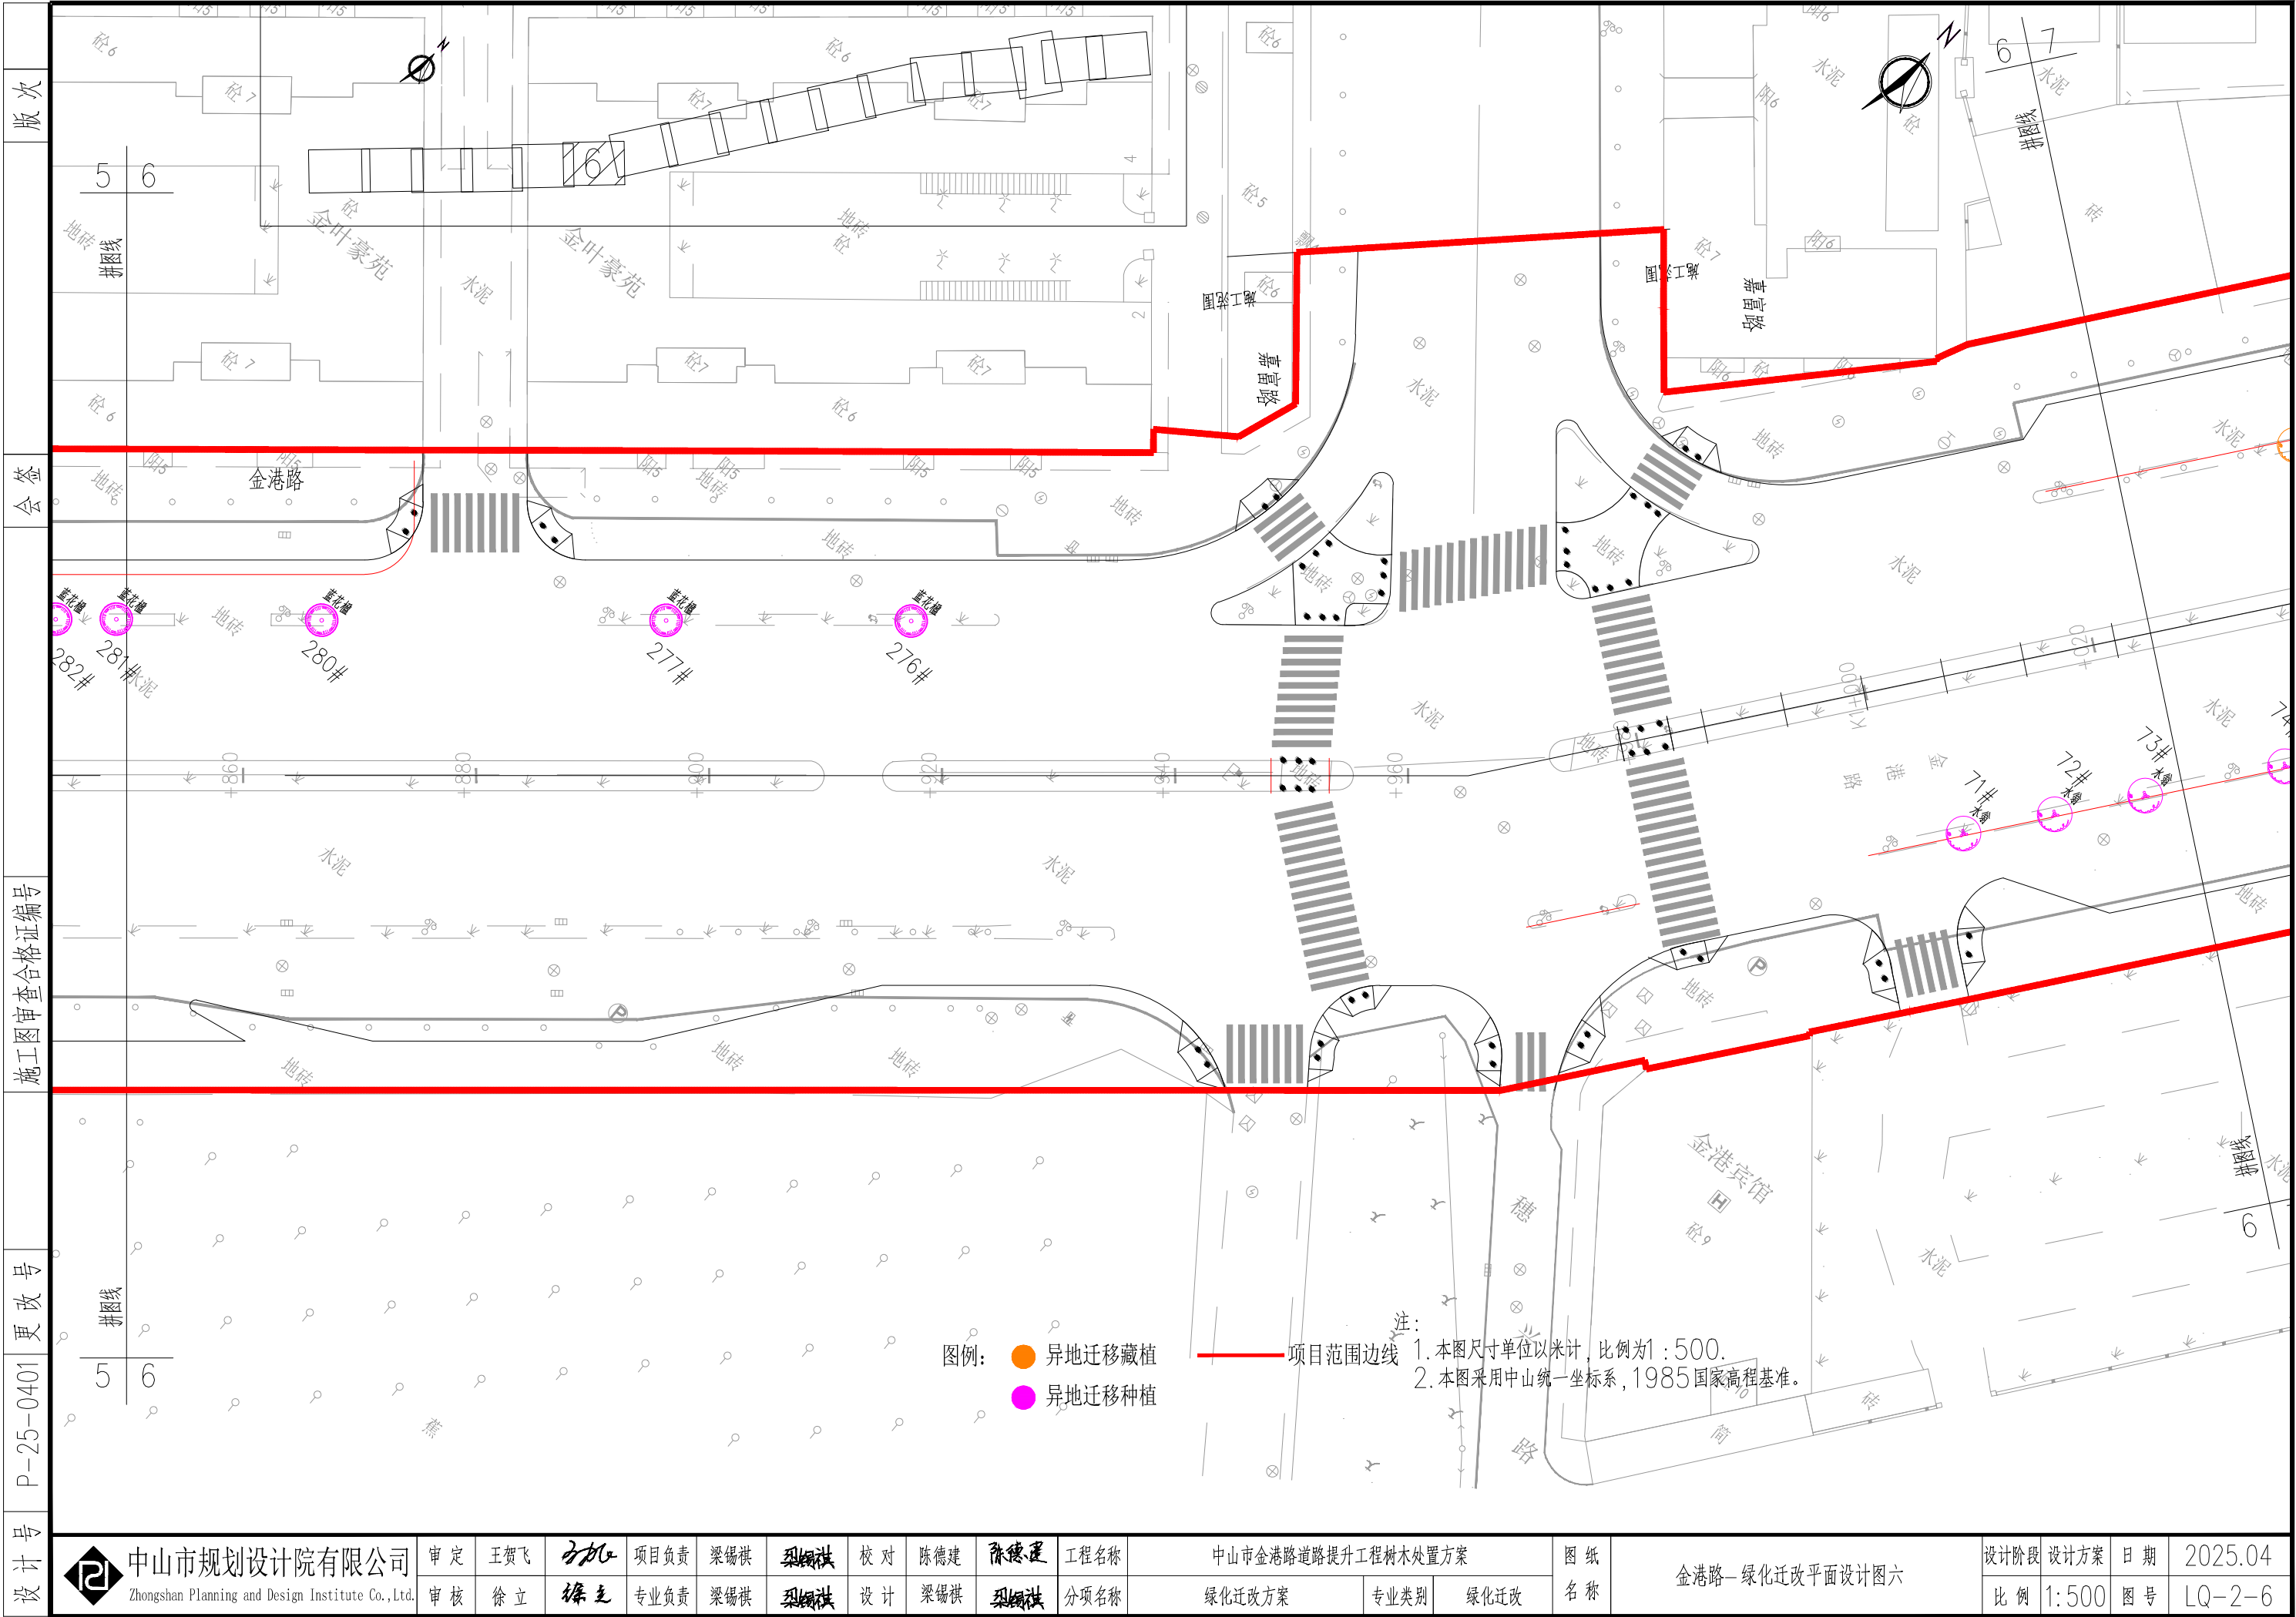


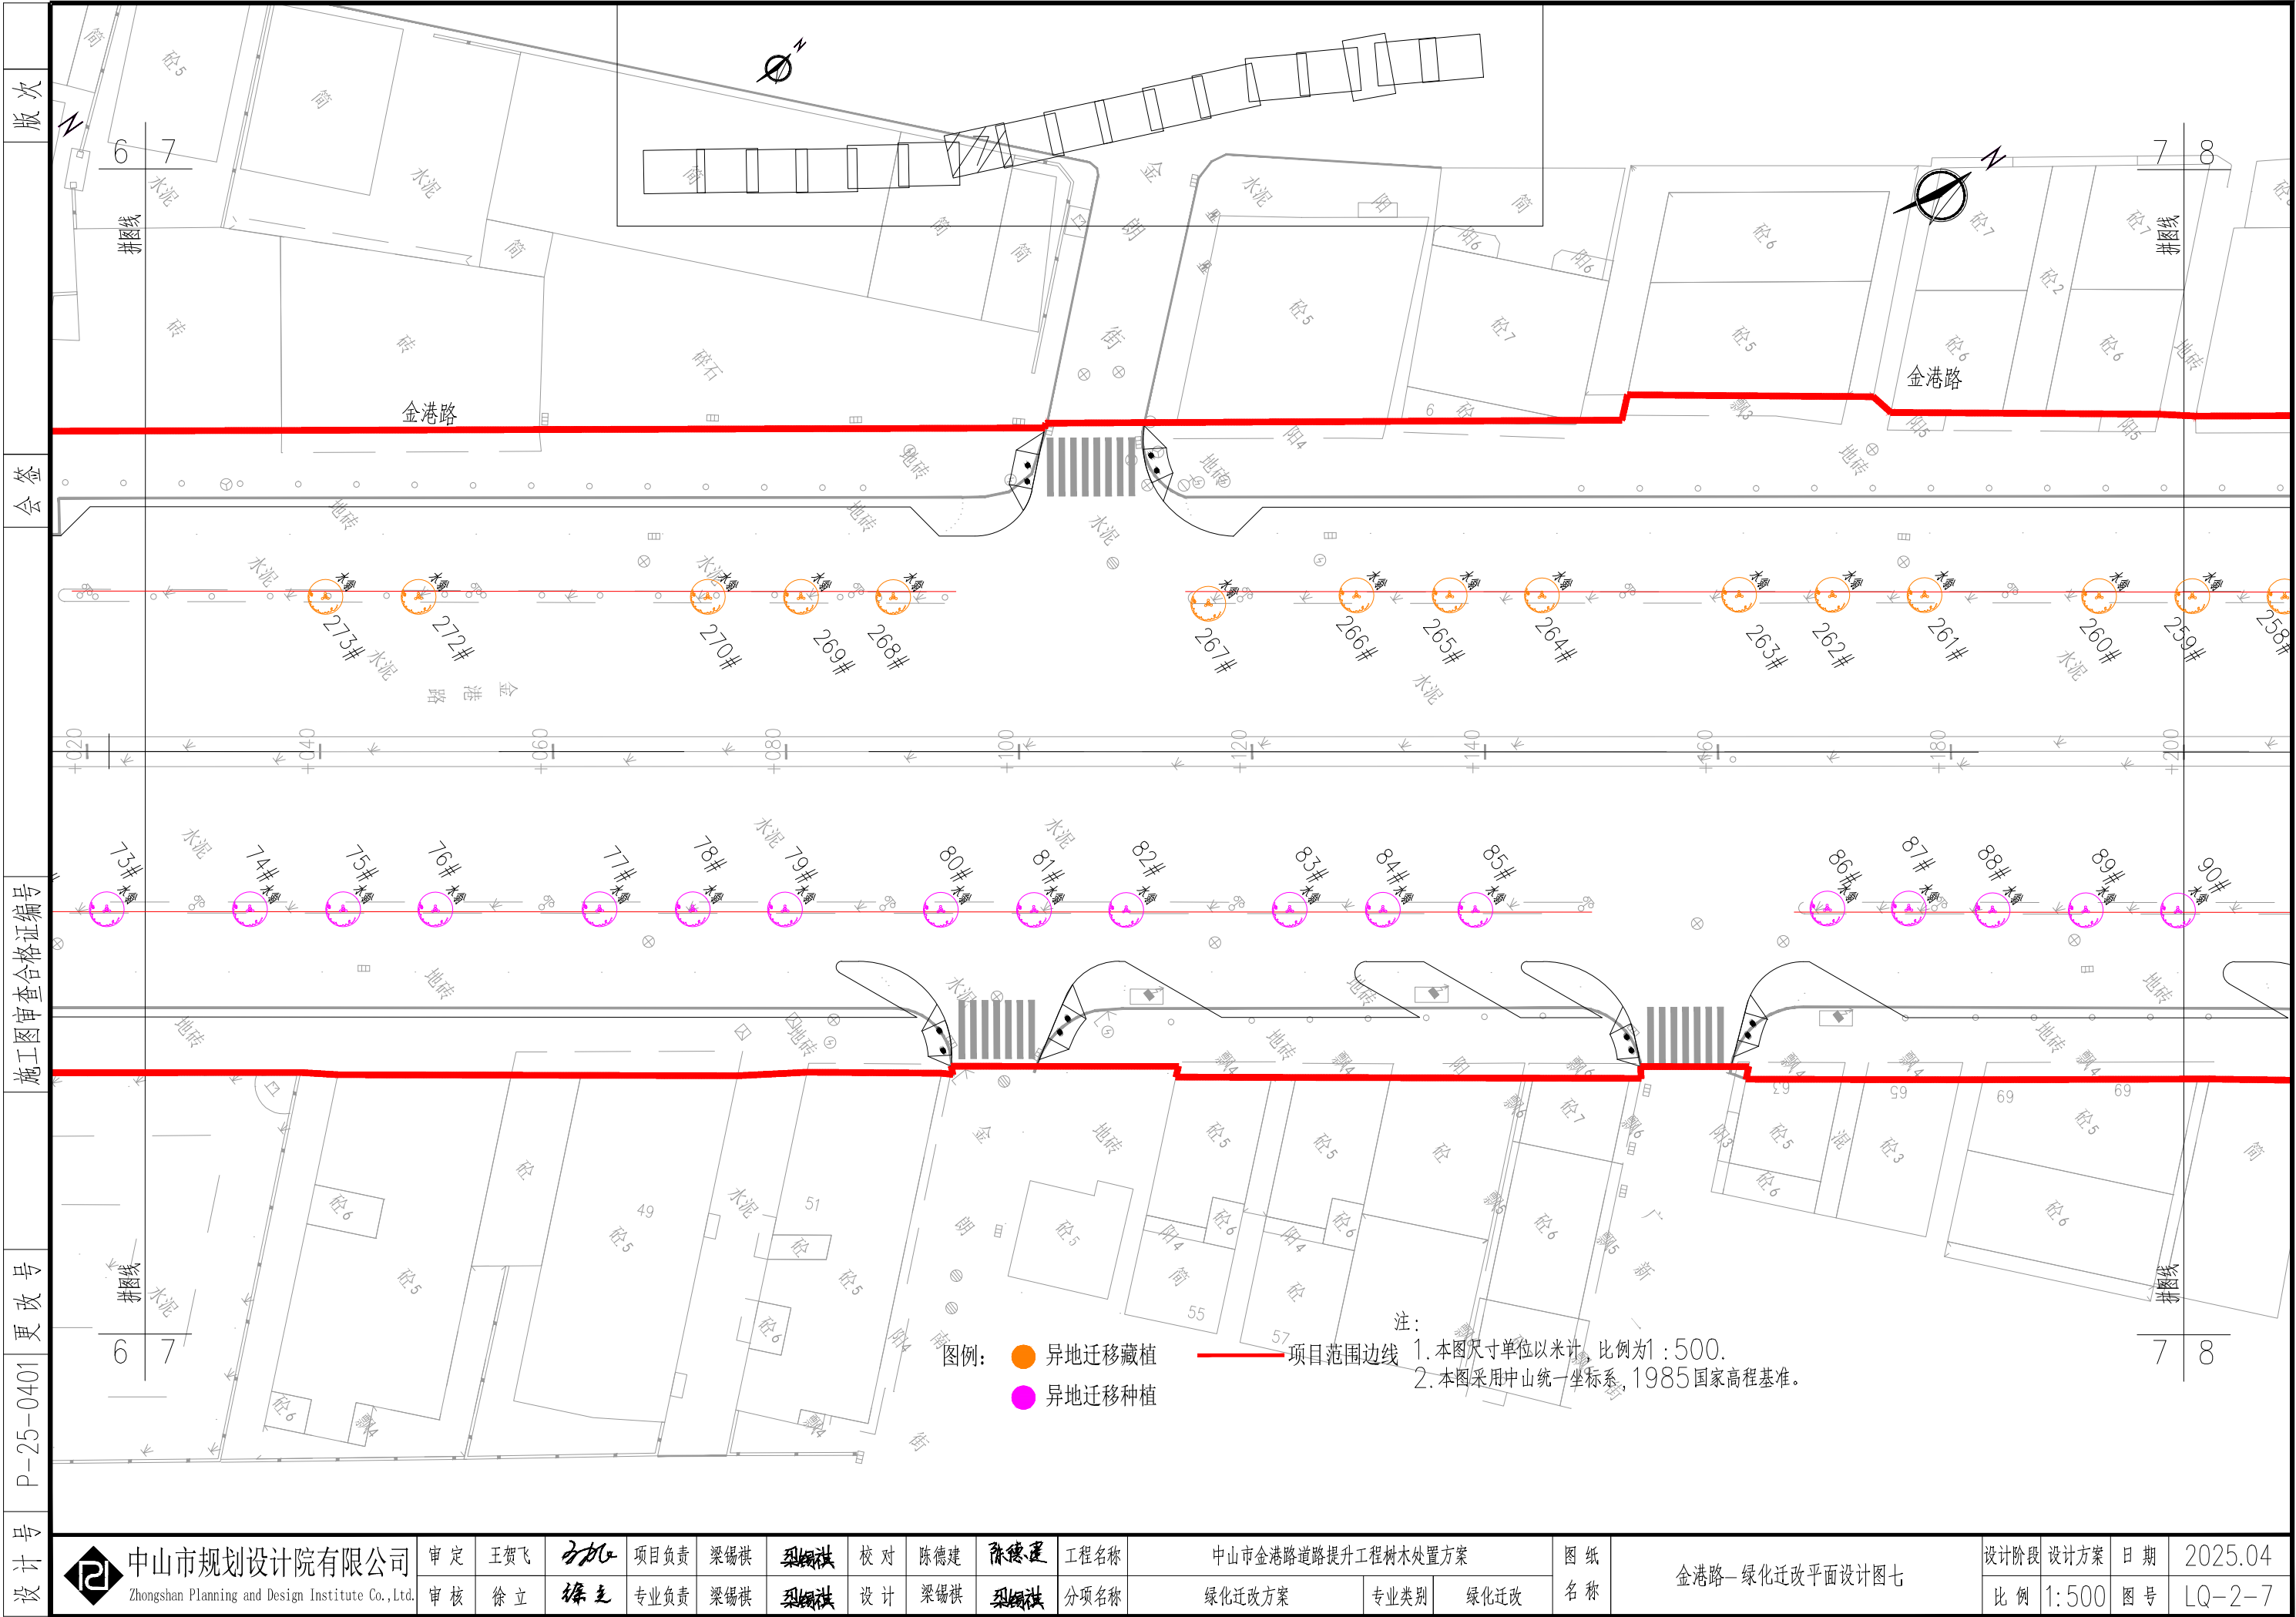

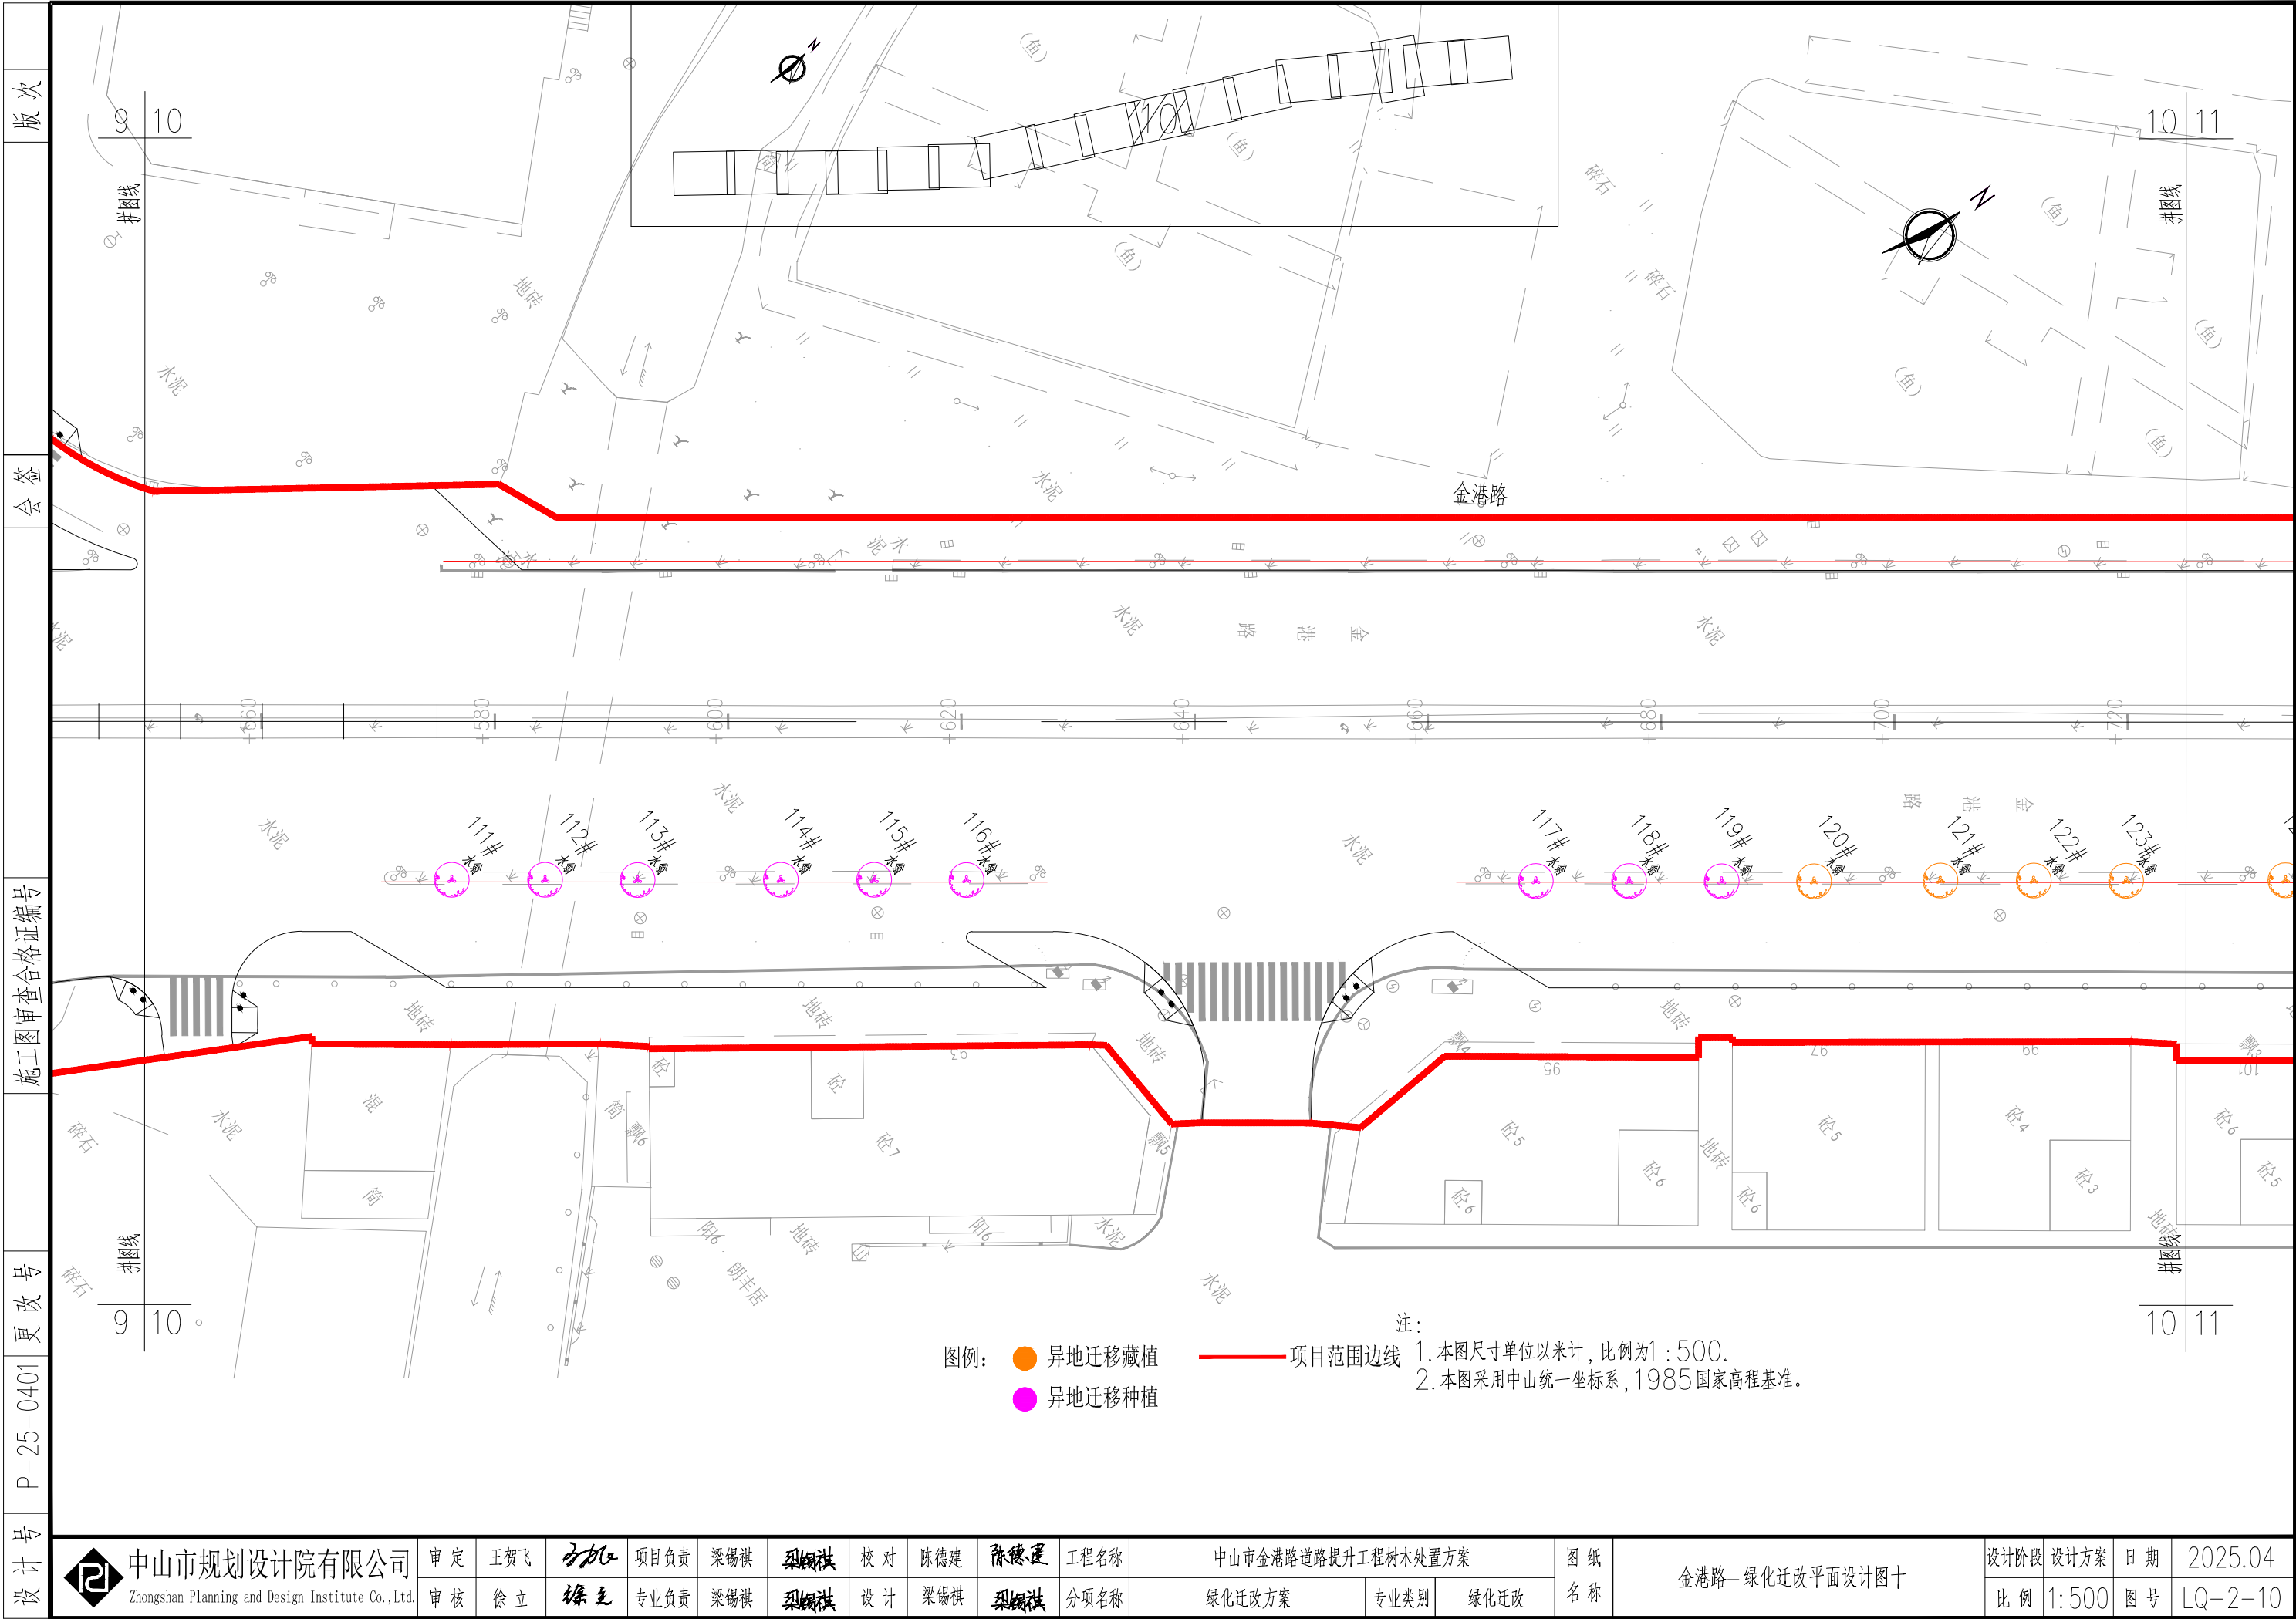

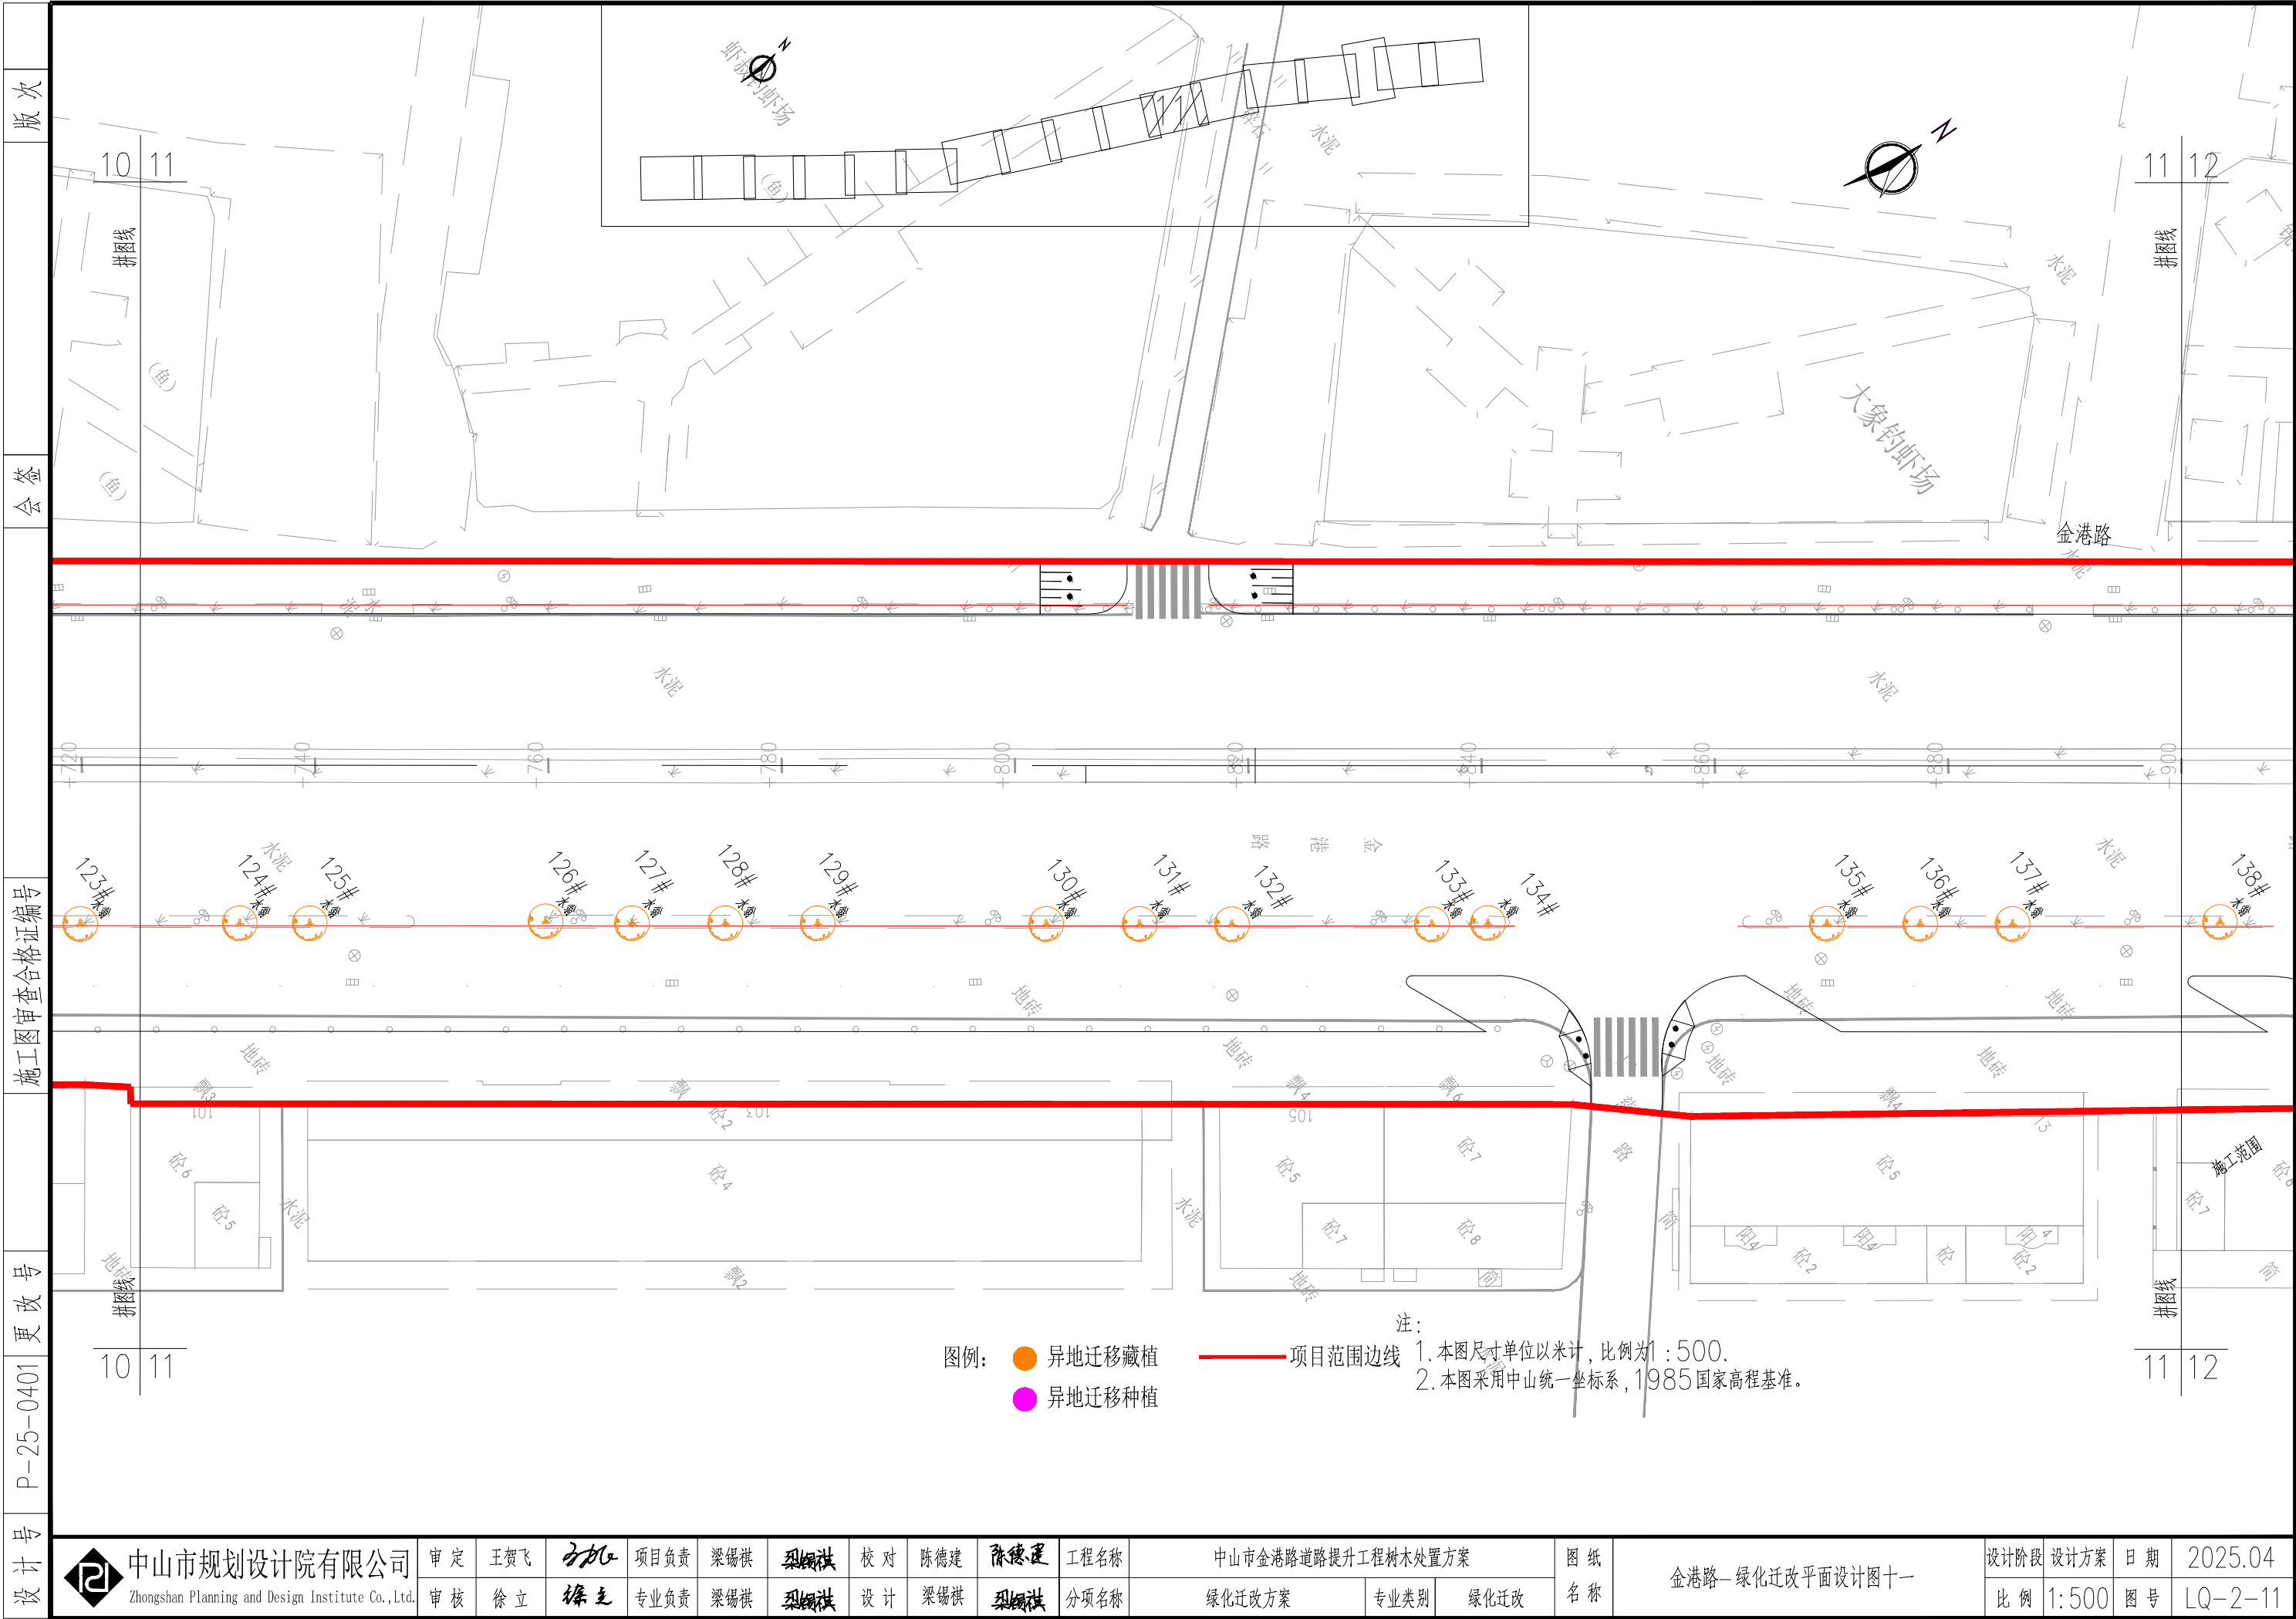

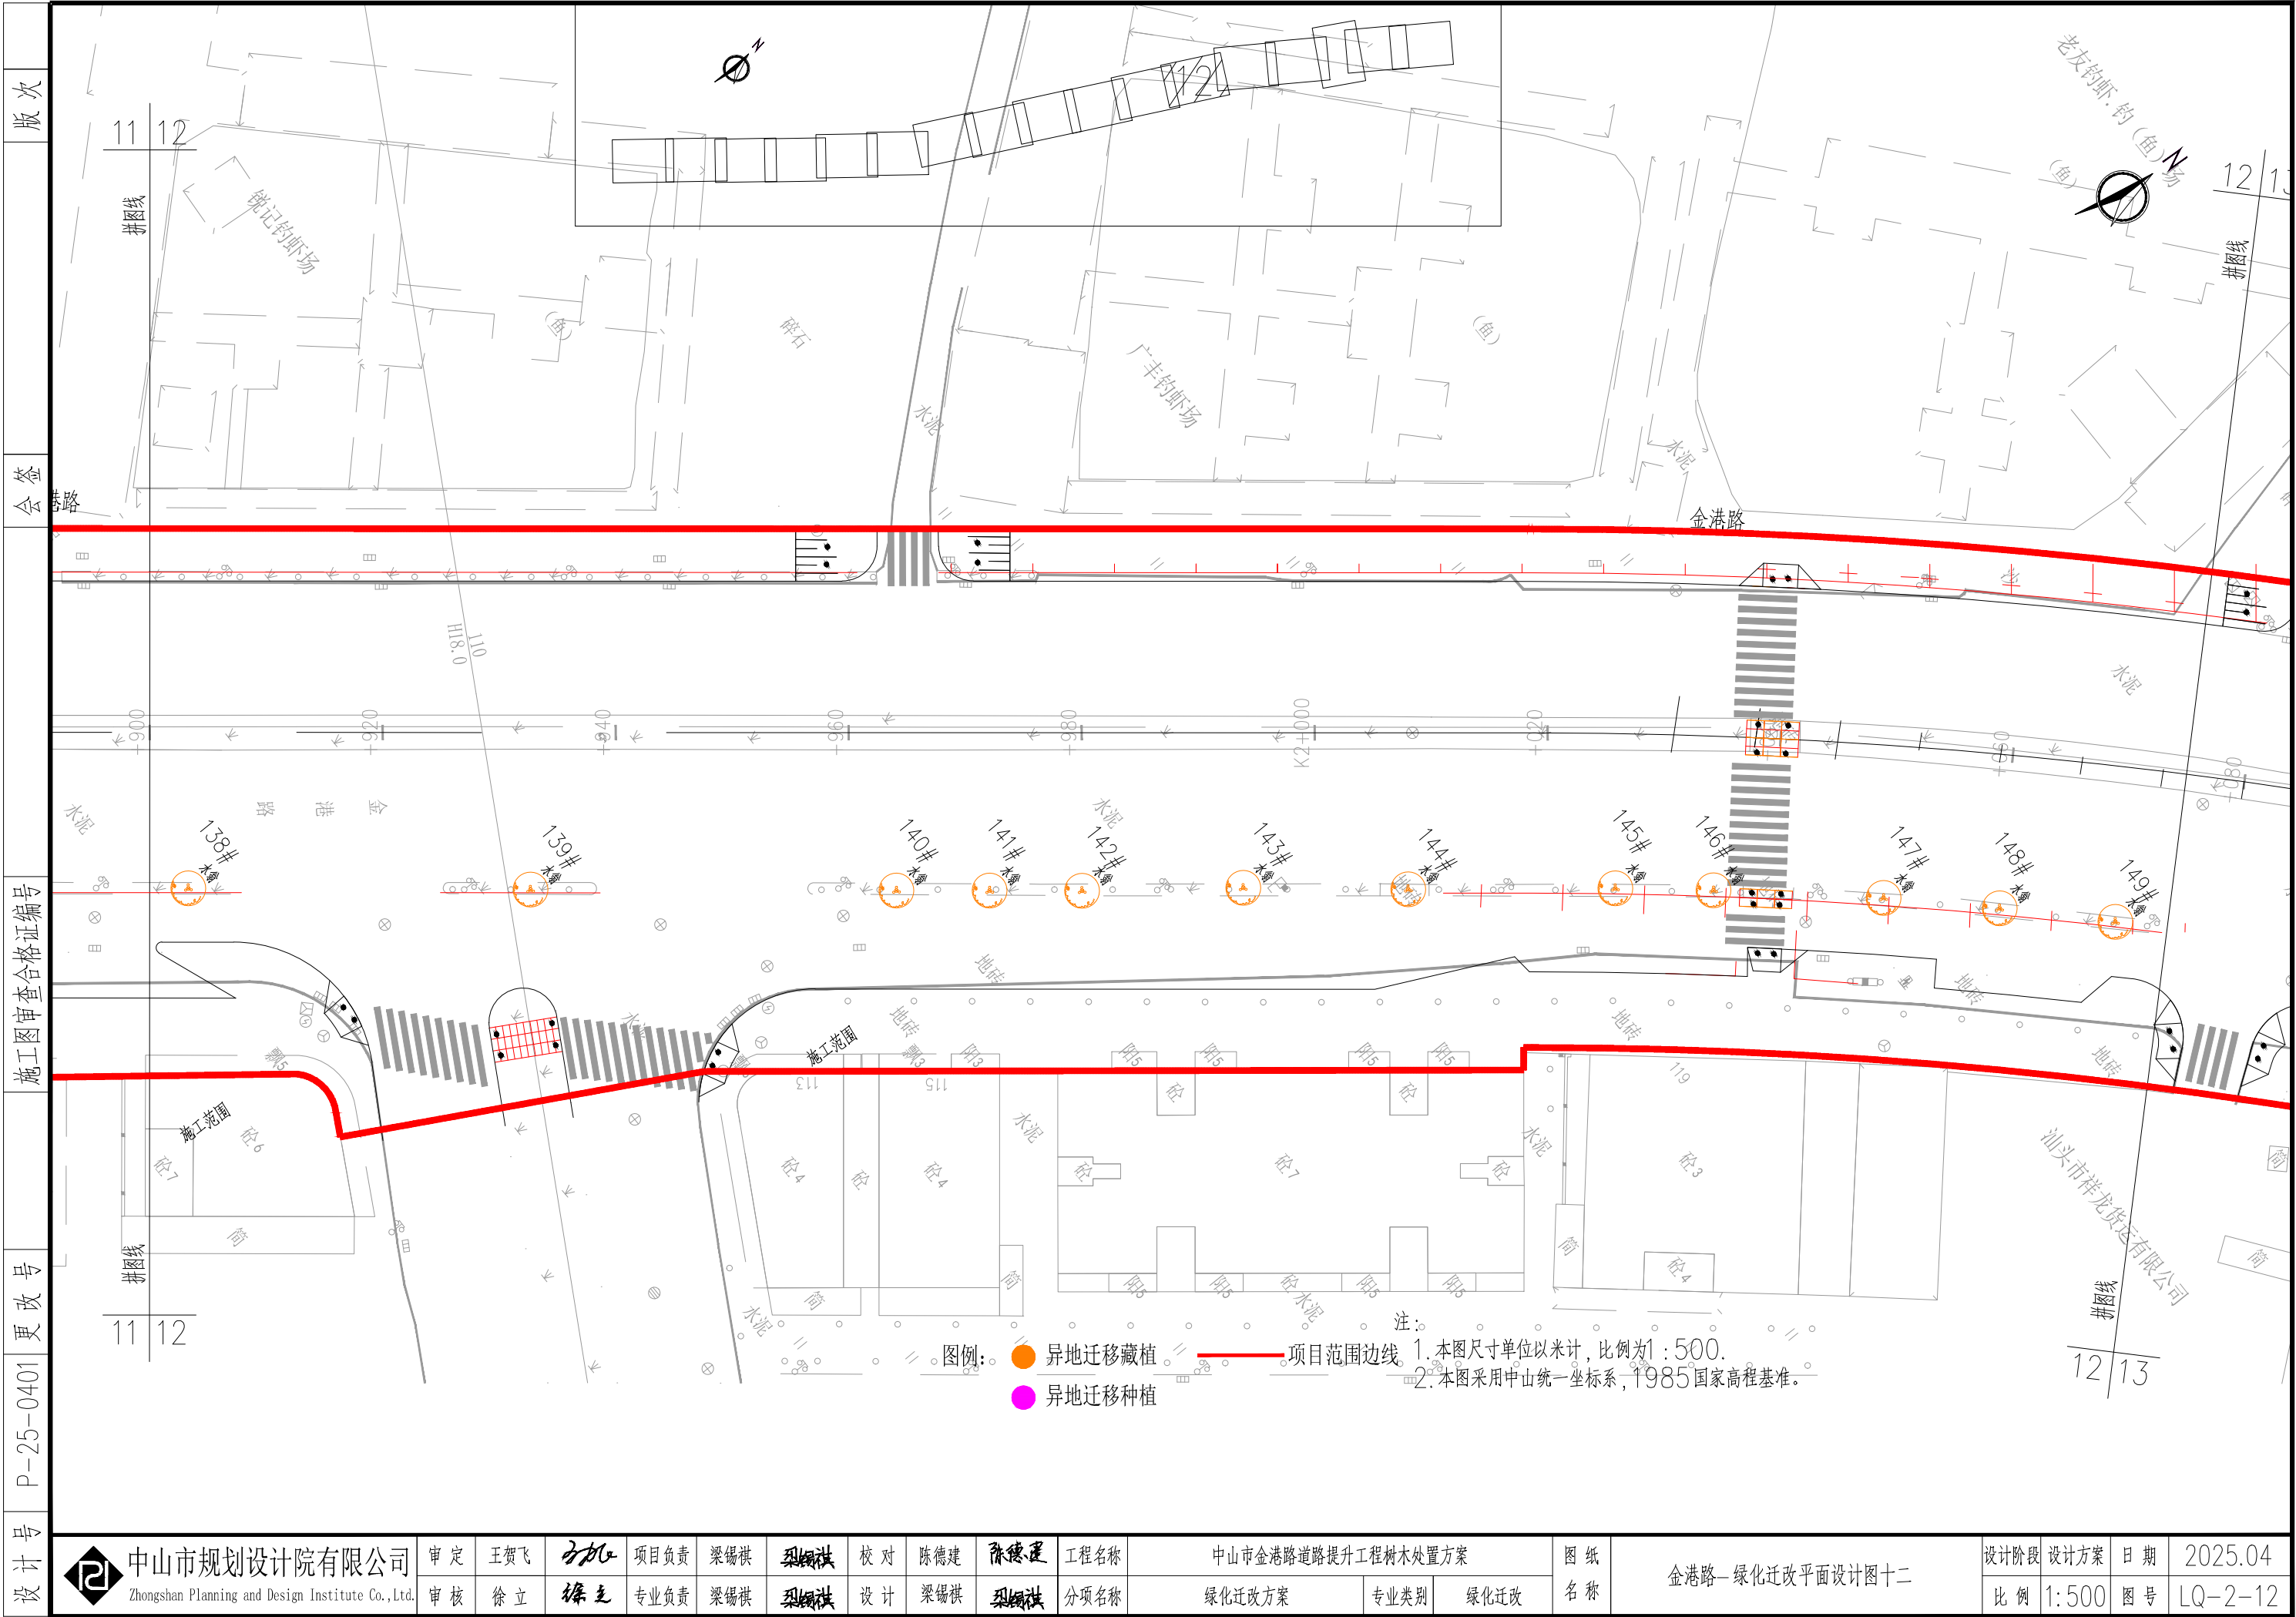

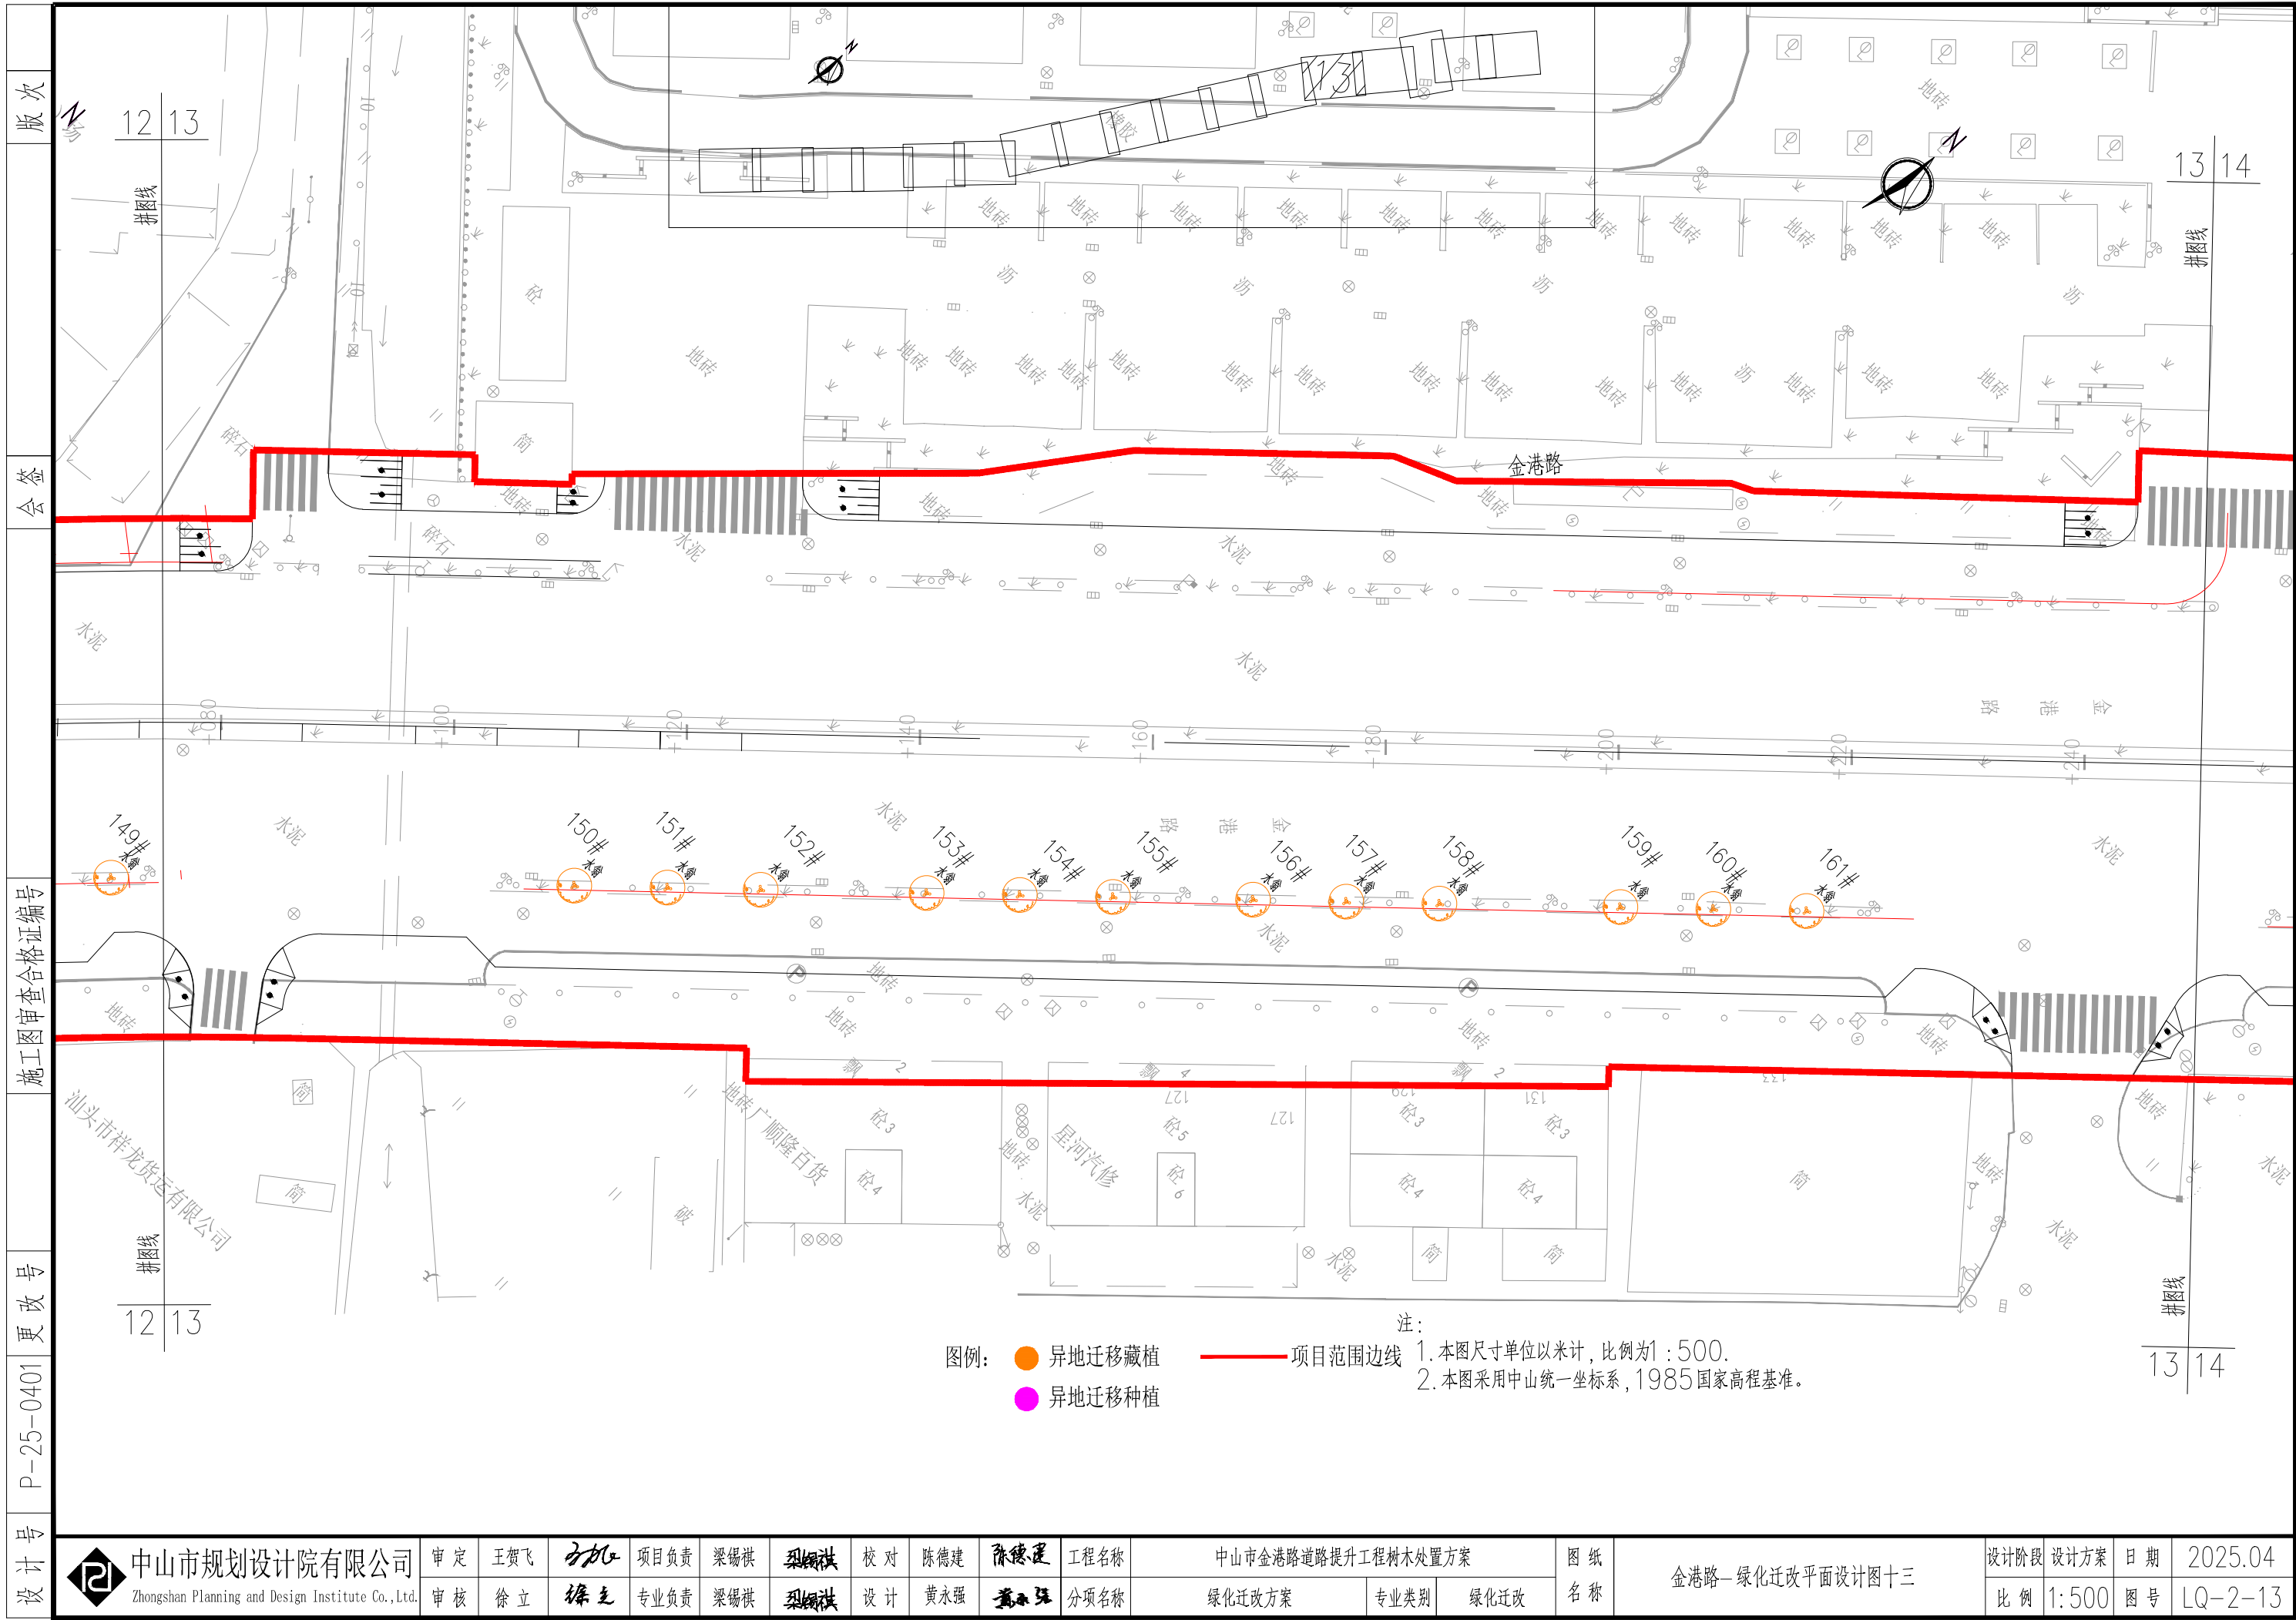

版次	12	13
会签		
施工图审查合格证编号		
更改号	12	13
P-25-0401		
设计号		

